

RAYCARE 2024A

Istruzioni per l'uso



2024^A



Traceback information:
Workspace Main version a889
Checked in 2024-05-24
Skribenta version 5.6.017.2

Dichiarazione di conformità



Conforme alla normativa Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. Una copia della relativa Dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta.

Notifiche di sicurezza

Questa documentazione per l'utente contiene AVVERTENZE riguardanti l'uso sicuro del prodotto che devono essere rispettate accuratamente.



AVVERTENZA!

Il segnale di avvertenza generico segnala un rischio di danno fisico. Nella maggior parte dei casi, il rischio è correlato ad un errato trattamento del paziente.

Nota: *La nota fornisce informazioni aggiuntive relative ad un argomento specifico, ad esempio aspetti da considerare quando si esegue una determinata fase di un'istruzione.*

Copyright

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un consenso scritto preliminare da parte di RaySearch Laboratories AB (publ).

Tutti i diritti riservati. © 2024, RaySearch Laboratories AB (publ).

Materiale stampato

Su richiesta sono disponibili copie cartacee dei documenti relativi alle Istruzioni per l'uso e alle Note sulla release.

Marchi di fabbrica

RayAdaptive, RayAnalytics, RayBiology, RayCare, RayCloud, RayCommand, RayData, RayIntelligence, RayMachine, RayOptimizer, RayPACS, RayPlan, RaySearch, RaySearch Laboratories, RayStation, RayStore, RayTreat, RayWorld e il logotipo RaySearch Laboratories sono marchi di fabbrica di RaySearch Laboratories AB (publ)*.

I marchi commerciali di terzi utilizzati nel presente documento sono di proprietà dei loro rispettivi titolari, che non sono affiliati a RaySearch Laboratories AB (publ).

RaySearch Laboratories AB (publ) (incluse le sue società affiliate) viene indicata qui di seguito come RaySearch.

* Soggetto a registrazione in alcuni mercati.



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	7
1.1	Informazioni sul presente manuale	8
1.2	Documentazione RayCare	8
1.2.1	Documentazione del sistema RayCare	8
1.2.2	Altra documentazione associata	8
2	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	9
2.1	Tipologia di dispositivo	10
2.2	Uso previsto	10
2.3	Destinatari	10
2.4	Pazienti e indicazioni previsti	10
2.5	Ambiente previsto	10
2.6	Vantaggio clinico	10
2.7	Responsabilità dell'utente	11
2.8	Hardware e sistema operativo	11
2.9	Controindicazioni	11
2.10	Contatti del produttore	12
2.11	Segnalazione di incidenti ed errori durante il funzionamento del sistema	12
2.12	Ente normativo incaricato	12
2.13	Etichetta del prodotto	13
2.14	Ciclo di vita	15
2.15	Informazioni di carattere normativo	15
3	INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO	17
3.1	Formato di visualizzazione	18
3.2	Notifiche di sicurezza (FSN) risolte	18
3.3	Precauzioni di sicurezza	18
3.3.1	Avvertenze generali e problemi noti	20
3.3.2	Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente	21
3.3.3	Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline	26
3.3.4	Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione	28
3.3.5	Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro	31
3.3.6	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation	34
3.3.7	Avvertenze e problemi noti relativi alla gestione del trattamento	36
3.3.8	Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini	47
3.3.9	Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni	50
3.3.10	Avvisi e problemi noti relativi agli script	53
3.3.11	Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema	54
3.3.12	Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema	58

3.3.13	Avvertenze e problemi noti relativi all'interoperabilità di TrueBeam	64
3.3.14	Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati	68
4	ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI RAYCARE	73
5	SISTEMI DI RIFERIMENTO E VERSI DI ROTAZIONE	75
6	INTEGRITÀ E SICUREZZA DEL SISTEMA	77
6.1	Monitoraggio e manutenzione del sistema	78
6.2	Backup e ripristino	78
6.3	Configurazione della sicurezza	79

1 INTRODUZIONE

A proposito di RayCare

RayCare è un sistema informativo oncologico che supporta gli operatori sanitari nella fornitura di servizi di cura oncologica.

RayCare è un sistema solo software con una parte client che consente all'utente di interagire con il sistema e una parte server che esegue le funzioni di elaborazione e archiviazione necessarie.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

1.1	Informazioni sul presente manuale	p. 8
1.2	Documentazione RayCare	p. 8

1.1 INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE

Questo manuale contiene informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza, istruzioni di installazione e informazioni sull'integrità e la sicurezza del sistema. Contiene inoltre note importanti sul sistema RayCare 2024A. Fornisce informazioni relative alla sicurezza del paziente ed elenca i problemi noti e le possibili soluzioni.

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il sistema RayCare 2024A. Il corretto funzionamento del dispositivo può essere garantito solo se le istruzioni contenute in questa guida vengono rispettate. Ogni utente di RayCare 2024A deve conoscere i problemi noti descritti in questo manuale. Queste note contengono istruzioni definitive su come utilizzare il sistema RayCare 2024A. Per qualsiasi domanda sul contenuto, è possibile contattare il produttore.

1.2 DOCUMENTAZIONE RAYCARE

1.2.1 Documentazione del sistema RayCare

La documentazione del sistema RayCare 2024A è costituita da quanto segue:

Documento	Descrizione
<i>RSL-D-RC-2024A-IFU, RayCare 2024A Instructions for Use</i>	Questo manuale contiene informazioni normative e di sicurezza sul sistema RayCare 2024A, oltre a un riepilogo dei problemi noti.
<i>RSL-D-RC-2024A-USM, RayCare 2024A User Manual</i>	Manuale che descrive le funzionalità di RayCare e vengono fornite istruzioni dettagliate per l'esecuzione delle operazioni più comuni.

1.2.2 Altra documentazione associata

- *RSL-D-RC-2024A-NI, RayCare 2024A News and Improvements*
- *RSL-D-RC-2024A-SEG, RayCare 2024ASystem Environment Guidelines*
- *RSL-D-RC-2024A-TPL, RayCare 2024A Third-Party Licenses*
- *RSL-D-RC-2024A-RPDCS, RayCare 2024A RayCare PACS DICOM Conformance Statement*

2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questo capitolo contiene informazioni importanti sul sistema RayCare 2024A.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

2.1	Tipologia di dispositivo	p. 10
2.2	Uso previsto	p. 10
2.3	Destinatari	p. 10
2.4	Pazienti e indicazioni previsti	p. 10
2.5	Ambiente previsto	p. 10
2.6	Vantaggio clinico	p. 10
2.7	Responsabilità dell'utente	p. 11
2.8	Hardware e sistema operativo	p. 11
2.9	Controindicazioni	p. 11
2.10	Contatti del produttore	p. 12
2.11	Segnalazione di incidenti ed errori durante il funzionamento del sistema	p. 12
2.12	Ente normativo incaricato	p. 12
2.13	Etichetta del prodotto	p. 13
2.14	Ciclo di vita	p. 15
2.15	Informazioni di carattere normativo	p. 15

2.1 TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO

RayCare è un software autonomo per sistema informativo oncologico (OIS).

2.2 USO PREVISTO

RayCare è un sistema informatico oncologico (OIS – Oncology Information System) concepito per fornire informazioni che consentono di prendere decisioni in materia di diagnosi, gestione del trattamento, pianificazione del trattamento, programmazione, terapia e follow-up di radioterapia, oncologia medica e oncologia chirurgica.

Per queste discipline, a seconda dei casi, RayCare consente all'utente di definire l'intento clinico del trattamento, prescrivere il trattamento, specificare il corso dettagliato di erogazione del trattamento, gestire e monitorare il trattamento.

Nel contesto della radioterapia, il visualizzatore di immagini RayCare può essere utilizzato per visualizzare le immagini, annotare le immagini, eseguire e salvare le registrazioni delle immagini, nonché effettuare la fusione delle immagini per consentire l'analisi offline delle immagini del posizionamento del paziente durante l'erogazione del trattamento.

2.3 DESTINATARI

Gli utenti previsti per il sistema RayCare sono i professionisti che operano nel settore delle cure oncologiche, tra cui personale clinico, tecnico e amministrativo.

L'accesso dei gruppi di utenti viene regolato in base alle esigenze di utilizzo definite per ciascun gruppo e anche i requisiti di insegnamento e formazione vengono definiti per gruppo. Per l'utente che utilizza il sistema deve essere prevista inoltre una formazione adeguata a livello di sicurezza.

Gli utenti devono avere una conoscenza pratica della lingua inglese.

2.4 PAZIENTI E INDICAZIONI PREVISTI

RayCare è un sistema informatico oncologico (OIS, Oncology Information System) rivolto ai professionisti che gestiscono informazioni, diagnosi e terapie relative a pazienti presi in considerazione per la radioterapia o sottoposti a radioterapia, oncologia medica, oncologia chirurgica e ablazione del fegato.

2.5 AMBIENTE PREVISTO

I server RayCare si trovano nell'ambiente IT dell'ospedale. I client RayCare fanno parte della rete interna dell'ospedale o di una rete wireless sicura all'interno della struttura ospedaliera.

2.6 VANTAGGIO CLINICO

RayCare offre il vantaggio della digitalizzazione dei dati relativi ai pazienti e della gestione e visualizzazione dei flussi di lavoro clinici. Le funzionalità di automazione incluse in RayCare potrebbero migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro clinici e portare potenzialmente a una riduzione del numero di errori grazie a un numero ridotto di impegni manuali.

2.7 RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

L'organizzazione dell'utente dovrà assicurare garanzie riguardo ai punti riportati di seguito.

- Le persone autorizzate a utilizzare RayCare secondo l'uso previsto specificato devono essere adeguatamente formate per le funzioni da svolgere.
- L'utente deve essere consapevole del fatto che la qualità dell'output dipende in modo significativo dall'input dei dati e che qualsiasi irregolarità o incertezza relativa a unità di dati in ingresso, identificazione o qualità di qualsiasi altra natura deve essere oggetto di un'indagine approfondita prima che i dati vengano utilizzati.

2.8 HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO

I client RayCare devono essere installati su PC recenti, con almeno 16 GB di RAM e una risoluzione dello schermo consigliata di 1920 x 1200 pixel (o 1920 x 1080). Il ridimensionamento di Windows sui client deve essere sempre impostato sul 100%. I client RayCare 2024A possono essere utilizzati con il sistema operativo Windows 10 a 64 bit. Affinché il visualizzatore immagini funzioni correttamente, è necessario utilizzare una scheda grafica NVIDIA. Si consiglia di utilizzare unicamente le versioni 538.33 dei driver della GPU NVIDIA o i driver più recenti pubblicati da NVIDIA con il supporto per Vulkan.

Il server RayCare deve essere installato su server con sistema operativo Windows Server 2016, 2019 o 2022. In caso di virtualizzazione, utilizzare esclusivamente il software di virtualizzazione supportato. Per un'installazione in una struttura ospedaliera di grandi dimensioni, il server RayCare deve avere 64 GB di RAM, una CPU a 8 core e almeno 500 GB di spazio su disco. Tutti i servizi back-end RayCare devono essere configurati per l'esecuzione nella stessa istanza del server. Il server SQL deve avere 64 GB di RAM, una CPU a 8 core e almeno 1 GB di spazio di archiviazione SSD per ogni paziente. Il server dei driver del trattamento Varian TrueBeam deve avere almeno 16 GB di RAM, 4 core CPU e 40 GB di spazio di archiviazione SSD.


È necessario attivare una protezione antivirus di ultima generazione per tutti i componenti del sistema, compresa la rete informatica, se presente. Devono inoltre essere previsti aggiornamenti automatici o strumenti simili per mantenere la protezione sempre aggiornata.

Il sistema deve essere utilizzato solo con computer che rispettino gli standard di sicurezza hardware applicabili in materia di guasti elettrici e radiazioni elettromagnetiche. Si consiglia di installare i Windows Service Packs (Service pack Windows) aggiornati sia sui client che sui server. I Windows Service Packs sono raccolte cumulative e testate di aggiornamenti che riguardano la sicurezza e altri elementi critici del sistema e vengono distribuite da Microsoft. È opportuno installare anche i Security Updates (Aggiornamenti sulla sicurezza), che sono correzioni delle vulnerabilità della sicurezza del sistema operativo, anch'essi distribuiti da Microsoft. Si sconsiglia l'installazione di altri tipi di aggiornamenti. Terminata l'installazione di tutti gli aggiornamenti, è necessario eseguire una verifica delle prestazioni del sistema.

2.9 CONTROINDICAZIONI

Nessuna conosciuta.

2.10 CONTATTI DEL PRODUTTORE

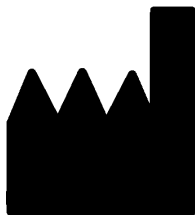

RaySearch Laboratories AB (publ)
 Eugeniavägen 18C
 SE-113 68 Stockholm
 Svezia
 Telefono: +46 8 510 530 00
 E-mail: info@raysearchlabs.com
 Paese d'origine: Svezia

2.11 SEGNALAZIONE DI INCIDENTI ED ERRORI DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Per segnalare eventuali incidenti ed errori all'assistenza di RaySearch, contattare l'indirizzo e-mail: support@raysearchlabs.com oppure telefonicamente il distributore italiano.

Eventuali incidenti gravi verificatisi e connessi al dispositivo devono essere segnalati al produttore.

A seconda delle normative applicabili, potrebbe essere necessario segnalare gli incidenti anche alle autorità nazionali. Per l'Unione Europea, gli incidenti gravi devono essere segnalati alle autorità competenti del Paese membro dell'Unione Europea dove si trova l'utente e/o il paziente.

2.12 ENTE NORMATIVO INCARICATO

La tabella riportata di seguito elenca le informazioni di contatto dell'ente normativo incaricato.









Ente normativo incaricato	Contatti
Sponsor australiano	Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
Sponsor neozelandese	CARSL Consulting PO Box 766 Hastings Nuova Zelanda
Agente USA	RaySearch Americas, Inc. The Empire State Building 350 5th Avenue, Suite 5000 New York, New York 10118 USA

2.13 ETICHETTA DEL PRODOTTO

Il numero di versione del sistema RayCare 2024A installato può essere consultato selezionando **About** (Informazioni su) nel menu RayCare.

Si possono identificare le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto = RayCare
- Versione della release = **8.0**
- Nome commerciale = RayCare 2024A
- Numero di versione del software = **8.0.0.60156**
- Versione del driver TrueBeam = **1.9.0.0**
- Versione clinica = Indica che si tratta di un prodotto per uso clinico
- Nome dell'ambiente = Il nome dell'ambiente in cui vengono eseguiti i servizi RayCare
- Ciclo di vita del prodotto = La durata di mercato è di un anno dopo la successiva versione principale, ma non meno di tre anni
- Concesso in licenza a [Nome ospedale] fino al [Data]. Queste informazioni vengono aggiornate per ogni struttura ospedaliera e per ogni installazione.
- Sistema informativo oncologico = Il nome generico del prodotto

-  = Indica che il prodotto è un dispositivo medico
-  = numero di identificazione univoco del dispositivo
-  = Il rappresentante autorizzato e importatore svizzero
-  = Marchio CE e numero dell'organismo notificato
-  = Data di produzione
-  = Consultare le istruzioni per l'uso
-  = Nome e indirizzo del produttore
-  = Indirizzo e-mail dell'assistenza

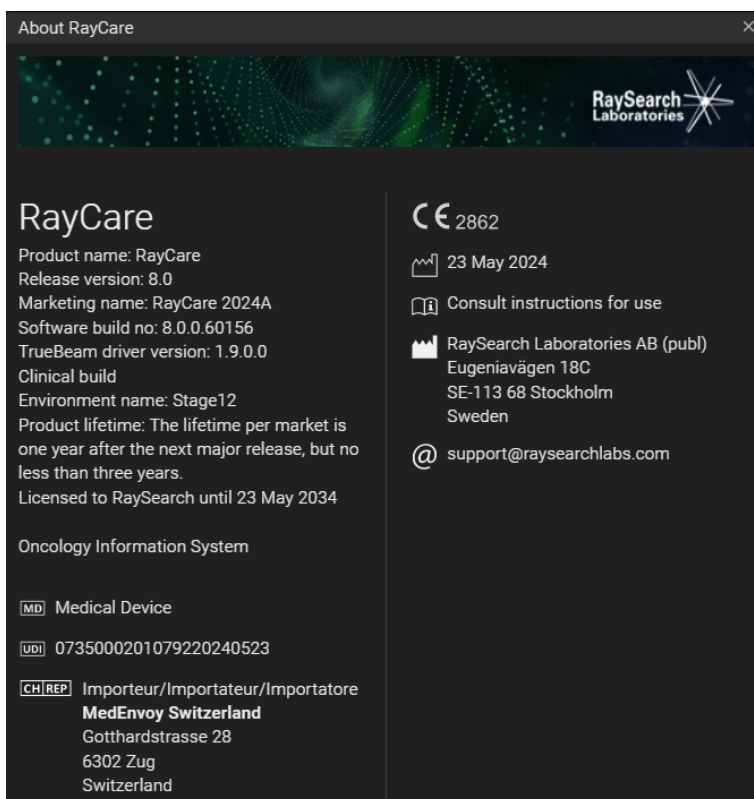


Figura 1. La finestra di dialogo di **About RayCare**.

2.14 CICLO DI VITA

La durata di mercato è di un anno dopo la successiva versione principale, ma non meno di tre anni. Il supporto per una versione del prodotto nel mercato termina 36 mesi dopo il suo rilascio, a condizione che una nuova versione principale venga rilasciata entro 24 mesi. In caso contrario, il supporto viene prolungato e termina 12 mesi dopo il rilascio della successiva versione principale nello stesso mercato. Quando una versione non è più supportata in un determinato mercato, si ritiene raggiunta la fine del ciclo di vita in tale mercato.

2.15 INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Numero SRN europeo

Il numero di registrazione unico (SRN) = SE-MF-000001908 è stato assegnato a RaySearch Laboratories AB (publ), come richiesto dal Regolamento UE MDR 2017/745.

3 INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Questo capitolo contiene informazioni necessarie per un utilizzo sicuro del sistema RayCare 2024A.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

3.1	Formato di visualizzazione	p. 18
3.2	Notifiche di sicurezza (FSN) risolte	p. 18
3.3	Precauzioni di sicurezza	p. 18

3.1 FORMATO DI VISUALIZZAZIONE

In RayCare, la visualizzazione della data e dell'ora può essere configurata in due formati diversi:

- **Formato UE:** "ggMMMAAAA, HH:mm", ad esempio: "14 Gen 1975, 13:20".
- **Formato USA:** "ggMMMAAAA, h:mm a", ad esempio: "14 Gen 1975, 01:20 pm".

Questa configurazione viene stabilita a livello di sistema e si applica a tutti i client, indipendentemente dalle impostazioni locali di Windows.

3.2 NOTIFICHE DI SICUREZZA (FSN) RISOLTE

Questi sono gli FSN risolti in RayCare 2024A rispetto a RayCare 2023B.

- Il problema descritto nella *Notifica di sicurezza FSN 119464* è stato risolto.
- Il problema descritto nella *Notifica di sicurezza FSN 119693* è stato risolto.
- Il problema descritto nella *Notifica di sicurezza FSN 121600* è stato risolto.

3.3 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Rispettare scrupolosamente le seguenti avvertenze e tenere presente i problemi noti per utilizzare il sistema RayCare 2024A in modo sicuro.

Nota: *Note di rilascio aggiuntive potrebbero essere distribuite poco dopo l'installazione.*

In questa sezione

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:

3.3.1	Avvertenze generali e problemi noti	p. 20
3.3.2	Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente	p. 21
3.3.3	Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline	p. 26
3.3.4	Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione	p. 28
3.3.5	Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro	p. 31
3.3.6	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation	p. 34
3.3.7	Avvertenze e problemi noti relativi alla gestione del trattamento	p. 36
3.3.8	Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini	p. 47
3.3.9	Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni	p. 50
3.3.10	Avvisi e problemi noti relativi agli script	p. 53
3.3.11	Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema	p. 54
3.3.12	Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema	p. 58
3.3.13	Avvertenze e problemi noti relativi all'interoperabilità di TrueBeam	p. 64
3.3.14	Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati	p. 68

3.3.1 Avvertenze generali e problemi noti



AVVERTENZA!

Le modifiche non salvate possono andare perse. Se l'utente esce da uno spazio di lavoro, chiude una finestra di input o si sposta in un'altra riga di una tabella, le modifiche non salvate possono andare perse senza preavviso. (55572)



AVVERTENZA!

Visualizzatore di immagini. Il visualizzatore di immagini non è destinato all'uso diagnostico. (61637)



AVVERTENZA!

Limitazione della vendita negli Stati Uniti. Le leggi statali e federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo prodotto a un medico o su ordine di un medico. (149255)



AVVERTENZA!

Record paziente danneggiato. Il danneggiamento del record del paziente si verifica quando RayCare rileva un errore o un'incoerenza nei dati di uno specifico paziente. Se RayCare non è in grado di effettuare un ripristino automatico dall'errore, i dati del paziente vengono contrassegnati come broken patient record (record paziente danneggiato). Quando ciò accade, nel pannello del paziente viene visualizzato un banner in cui è riportato il messaggio "The patient record is broken" (Il record del paziente è danneggiato). I dati del paziente visualizzati potrebbero non essere aggiornati e/o corretti. L'utente non dovrà effettuare alcuna operazione su questo paziente in RayCare fino a quando il problema non viene risolto. Per risolvere il problema, contattare l'assistenza RaySearch.(573275)

**AVVERTENZA!**

Sistema RayCare bloccato. Se viene rilevato un errore che il sistema RayCare non riesce a risolvere automaticamente, il sistema verrà impostato in uno stato di blocco. Quando ciò accade, in RayCare viene visualizzato un banner con il messaggio “An error has occurred and the system is blocked. Please contact the system administrator” [Si è verificato un errore e il sistema è bloccato. Contattare l'amministratore di sistema]. Quando si verifica questo evento, tutti gli utenti ad eccezione degli amministratori di sistema vengono disconnessi dal sistema. Gli amministratori di sistema possono accedere al sistema, ma devono essere consapevoli del fatto che il sistema non può essere utilizzato in sicurezza e che i dati visualizzati potrebbero non essere aggiornati e/o corretti. Per risolvere il problema, contattare l'assistenza RaySearch. {573274}

**AVVERTENZA!**

Upgrade del sistema. Se viene eseguito l'upgrade del sistema RayCare a una versione più recente, la struttura ospedaliera è responsabile della convalida del sistema prima che si prosegua con l'uso clinico. {97332}

3.3.2 Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente

**AVVERTENZA!**

Identificatori aggiuntivi del paziente. Quando modifica gli identificatori aggiuntivi del paziente, l'utente deve considerare se ci sono altri sistemi che identificano il paziente con tale ID e, in tal caso, deve aggiornare tutti i sistemi di conseguenza. {148497}

**AVVERTENZA!**

RayCare e RayStation devono essere configurati in modo da utilizzare la stessa dose. Controllare che RayCare e RayStation utilizzino la stessa unità per la visualizzazione della dose di radiazioni (cGy o Gy). {55838}



AVVERTENZA!

La modifica dei valori nei documenti RayCare non implica la modifica dei valori corrispondenti in RayCare. Se si modificano dei valori in un documento nello spazio di lavoro RayCare Document (Documento RayCare), i valori corrispondenti in RayCare non vengono modificati. [58837]



AVVERTENZA!

Numero fisso di decimali per i valori memorizzati. Durante l'inserimento dei dati delle misurazioni numeriche, l'utente deve considerare che RayCare non limita il numero di decimali inseribili, ma memorizza i valori utilizzando solo il numero di decimali predefiniti per ogni tipo di misura. La temperatura corporea di un paziente, ad esempio, viene sempre memorizzata e visualizzata con un unico decimale. Verificare sempre i valori immessi dopo la memorizzazione. [122636]



AVVERTENZA!

Note e segnalazioni. Nella scheda Documentation Overview [Panoramica documentazione], si trovano tutte le note sul paziente, i commenti su attività e appuntamenti e i messaggi relativi al paziente RayCare. Le segnalazioni che riguardano spazi di lavoro o schede specifici non vengono visualizzate nella scheda Documentation Overview [Panoramica documentazione]. [227121]



AVVERTENZA!

Allergie a sostanze farmacologiche. Se l'indicazione dell'allergia viene inserita come testo libero, gli avvisi relativi alle allergie a sostanze farmacologiche potrebbero non essere visualizzati. L'avviso viene visualizzato solo se l'ortografia del termine inserito per l'allergia corrisponde esattamente a quella della sostanza. [227236]

**AVVERTENZA!**

Le prescrizioni del sito di trattamento RayCare non sono collegate alle prescrizioni del set di fasci RayStation. I valori di prescrizione immessi in RayCare non vengono propagati a RayStation. Non viene eseguita alcuna validazione tra i sistemi sui valori di prescrizione immessi. L'utente è tenuto a immettere manualmente in RayStation le prescrizioni del set di fasci corrispondenti alle prescrizioni del sito di trattamento RayCare. L'utente deve esaminare attentamente che le prescrizioni del set di fasci RayStation siano in linea con le prescrizioni del sito di trattamento RayCare. {570679, 570675}

**AVVERTENZA!**

Stato del caso RayCare. Lo stato del caso RayCare non influisce su RayCare, RayStation, RayTreat o RayCommand. È comunque possibile modificare i dati e continuare il trattamento. {574262}

**AVVERTENZA!**

La dose viene visualizzata come RBE quando RBE e dose fisica vengono visualizzate insieme. Quando per un sito di trattamento viene visualizzata una dose, tutte le dosi vengono visualizzate come dosi RBE se una dose prescritta o somministrata per quel sito di trattamento presenta una ponderazione RBE. {574458}

**AVVERTENZA!**

Il valore selezionato nel documento bozza viene rimosso se è eliminato da RayCare. Se un oggetto di dominio RayCare è stato scelto nell'elenco a discesa in un documento e uno dei valori selezionati è stato rimosso dal record del paziente, il valore rimosso non verrà visualizzato nel documento. {686519}



AVVERTENZA!

Gli oggetti di dominio esteso condividono dati tra diversi documenti. Gli oggetti di dominio esteso sono progettati per estendere la possibilità di archiviazione strutturata dei dati per i dati specifici del paziente. I dati negli oggetti di dominio esteso specificati dall'utente verranno condivisi tra documenti diversi.

Quando si imposta il livello di contesto (paziente, caso o piano di cura) sugli oggetti di dominio esteso, l'utente deve essere consapevole del fatto che gli oggetti di dominio esteso verranno condivisi tra tutti i documenti dello stesso livello di contesto o di livelli più specifici quando il documento viene completato o approvato. I valori dell'oggetto di dominio esteso non vengono condivisi tra i documenti finché il documento non viene completato o approvato. A seconda della configurazione dell'oggetto di dominio esteso, verranno le seguenti indicazioni:

- Gli oggetti di dominio esteso a livello di paziente condivideranno i dati con tutti i documenti relativi a quel paziente.
- Gli oggetti di dominio esteso a livello di caso condivideranno i dati con i documenti dello stesso caso e con i documenti relativi ai piani di cura appartenenti a quel caso.
- Gli oggetti di dominio esteso a livello di piano di cura condivideranno i dati solo con documenti dello stesso piano di cura.

Quando si crea il documento dalla cartella clinica, all'utente verrà richiesto di inserire le informazioni sul contesto, ad esempio il caso e/o il piano di cura in base alle esigenze. (573616, 686660, 1441544)



AVVERTENZA!

I dati nei documenti aperti o ridotti a icona vengono aggiornati solo al momento del salvataggio o del ricaricamento. I campi oggetto di dominio e oggetto di dominio esteso RayCare non verranno aggiornati con nuovi valori fino a quando il documento non sarà stato salvato o chiuso (non ridotto a icona) e quindi riaperto.

Se l'utente ha ridotto a icona un documento e aggiornato i dati in esso inclusi, il documento deve essere salvato o chiuso e riaperto affinché i valori vengano aggiornati. (1441563)

Altri problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente

- Quando si aggiornano i metadati di un documento, come il titolo o il flusso di lavoro associato, nello spazio di lavoro RayCare Document [Documento RayCare], le modifiche vengono applicate a tutte le versioni precedenti del documento. (59153)
- L'icona della corona indica che l'immagine è utilizzata per la pianificazione e non viene rimossa dalla serie di immagini nello spazio di lavoro Images [Immagini] all'interno della cartella clinica e nello spazio di lavoro PACS quando le relative istruzioni di pianificazione sono impostate su Entered in error [Errore inserito]. (686261)
- La disapprovazione di un documento di ordine non provoca l'annullamento dell'ordine stesso. Per evitare che l'ordine venga eseguito, annullare manualmente l'ordine dallo spazio di lavoro Order [Ordine]. (687393)
- Nella finestra di dialogo Edit appointment [Modifica appuntamento], è possibile aggiungere note a un appuntamento. Le note dell'appuntamento vengono visualizzate in Recent messages [Messaggi recenti] e i commenti in Patient summary [Riepilogo paziente] e nello spazio di lavoro Documentation [Documentazione] quando si filtra in base a All [Tutto] o ad Appointments [Appuntamenti]. (1337828)
- La formattazione dei PDF esportati di documenti che utilizzano testo statico o di input lungo potrebbe essere imprevista. Verificare il layout e il contenuto del PDF esportato. (1343794, 1343798)
- Quando si esporta un report del piano da RayStation con più di un set di fasci, il report del piano viene visualizzato come se fosse collegato a uno solo dei set di fasci. Aprire Plan report [Report del piano] per visualizzare a quali altri set di fasci nel piano di trattamento si applica. (1344848)
- Gli addebiti del template di appuntamento utilizzato originariamente per una serie di appuntamenti verranno utilizzati anche per gli appuntamenti aggiunti alla serie, anche se il template di appuntamento viene modificato durante la programmazione dei nuovi appuntamenti. (1438254)
- La rimozione di un utente da un thread di messaggi attivo non determina se l'utente possa visualizzare il messaggio o meno. L'utente rimosso continuerà a visualizzare l'intero thread del messaggio. L'aggiunta di un utente a un thread di messaggi esistente consentirà all'utente di accedere a tutti i messaggi inviati in precedenza nel thread. Avvia un nuovo thread di messaggi ogni volta che occorre aggiungere o rimuovere degli utenti dal thread. (1449018)
- Nei documenti RayCare, l'oggetto di dominio RayCare per le date "Treatment start" [Inizio trattamento] e "Treatment end" [Fine trattamento] rispecchia la data di inizio e di fine del trattamento per il caso e non le date di un trattamento per il paziente. Esaminare l'uso di questi valori nei documenti RayCare per assicurarsi che non siano fuorvianti per gli utenti dei documenti. (1433245)
- I campi di testo di paragrafo e statici che includono riferimenti ai campi di input nello stesso documento non vengono sempre aggiornati con i valori più recenti fino a quando il documento

non viene salvato. Per assicurarsi che vengano visualizzati i valori più recenti, l'utente deve salvare il documento prima di esaminarlo. (1345092)

3.3.3 Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline



AVVERTENZA!

Immagini di trattamento importate manualmente per la revisione delle immagini offline. L'importazione manuale di immagini di trattamento e delle relative registrazioni sarà disponibile nello spazio di lavoro di revisione delle immagini offline per tutti i casi del paziente. L'utente ha la responsabilità di collegare manualmente le immagini di trattamento al caso RayCare corretto. (573886)



AVVERTENZA!

Le immagini principali e secondarie della visualizzazione 2D/3D sono diverse rispetto a quelle della visualizzazione 3D/3D e 2D/2D. Quando si esegue l'esame offline delle immagini con fusione 2D/3D, l'utente deve essere a conoscenza del fatto che le immagini principali e secondarie vengono invertite rispetto alla fusione 3D/3D e 2D/2D.

Nella visualizzazione 2D/3D, l'RT Image viene utilizzata come immagine principale e la TAC di pianificazione come immagine secondaria.

Nella visualizzazione 3D/3D, la TAC di pianificazione viene utilizzata come immagine principale e nella visualizzazione 2D/2D l'RT Image di pianificazione viene utilizzata come immagine secondaria. (227770)



AVVERTENZA!

Fusione 2D/3D. La revisione delle immagini offline per la fusione 2D/3D è supportata e convalidata solo per le immagini RT provenienti da un sistema di imaging prodotto da MedPhoton. (226036)

**AVVERTENZA!**

Visualizzazione dell'RT Image. Per le immagini kV, l'annotazione dell'angolo del gantry descrive l'angolo della sorgente di radiazioni kV rispetto al sistema di coordinate fisse IEC e può non coincidere con l'angolo del gantry visualizzato nella console del trattamento del relativo dispositivo. {1438541}

**AVVERTENZA!**

Strumenti di fusione 2D/3D e 2D/2D. Gli aggiornamenti alla registrazione effettuata utilizzando gli strumenti di fusione influiranno su tutte le coppie di immagini, comprese quelle che non sono attualmente visualizzate. {1440334}

**AVVERTENZA!**

Fusione 2D/2D. La revisione della fusione 2D/2D nel visualizzatore di immagini è supportata e convalidata solo per le immagini RT provenienti da un sistema di imaging prodotto da Varian Medical Systems. {1434934}

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi alla revisione dell'immagine offline

- Un piano di trattamento utilizzato per una frazione non viene contrassegnato con chiarezza quando si esegue la revisione dell'immagine offline. Tutti i piani di trattamento approvati sono riportati nell'elenco a discesa del piano RT o del piano RT con ioni del Image viewer. L'utente deve selezionare attivamente il piano di trattamento corretto dall'elenco a discesa. {72681}
- La completezza delle immagini di trattamento nello spazio di lavoro di revisione delle immagini offline non viene verificata automaticamente. In alcune rare circostanze, può esserci una differenza tra il numero di slice per l'immagine di trattamento in RayCare e la posizione sorgente di tali set di immagini. Quando si esaminano le immagini di trattamento nella revisione delle immagini offline, verificare che il numero di slice sia quello previsto per il protocollo di imaging utilizzato. {1068366}
- Lo stato di revisione delle immagini offline e i relativi commenti non sono disponibili in RayCommand. Se si utilizza la funzione di revisione delle immagini offline, gli utenti devono verificare lo stato della revisione delle immagini offline in RayCare. {683912}

Altri problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline

- I commenti effettuati durante la revisione delle immagini offline non vengono visualizzati in RayTreat fino a quando non è stato impostato uno stato nel risultato della revisione delle immagini offline. {573181}

3.3.4 Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione



AVVERTENZA!

Se si modificano gli appuntamenti manualmente, le regole della programmazione degli appuntamenti per il trattamento non vengono sempre applicate. Quando si prenota un appuntamento manualmente o si modifica una fascia oraria suggerita per un appuntamento per il trattamento, è possibile che le regole temporali specificate per il tipo di appuntamento vengano violate. {55702}



AVVERTENZA!

Le regole dei suggerimenti per il template degli appuntamenti non vengono applicate quando si riprogrammano parti di serie. Le regole dei suggerimenti per il template degli appuntamenti vengono applicate solo quando si utilizza la funzionalità di programmazione o riprogrammazione. I suggerimenti forniscono dei suggerimenti di programmazione per la serie completa di appuntamenti solo prima che siano state apportate modifiche. Quando si modificano manualmente gli appuntamenti, le regole non vengono verificate. Se uno o più appuntamenti vengono modificati manualmente, le regole dei suggerimenti non verranno applicate. {572967}



AVVERTENZA!

Frequenza degli appuntamenti per il trattamento. È responsabilità dell'utente programmare gli appuntamenti per il trattamento con intervalli di tempo appropriati. {573563}

**AVVERTENZA!**

La connessione tra l'appuntamento per il trattamento e la sessione di trattamento può cambiare. Le sessioni di trattamento sono collegate agli appuntamenti per il trattamento in base all'attuale ordine delle sessioni di trattamento e degli appuntamenti. L'erogazione delle sessioni di trattamento è prevista nell'ordine indicato dall'indice del trattamento. La modifica dell'ordine programmato degli appuntamenti per il trattamento aggiornerà le sessioni di trattamento collegate ai rispettivi appuntamenti per il trattamento. Inoltre, modificare le relazioni tra le serie di trattamento aggiorna la connessione agli appuntamenti per il trattamento in base all'ordine aggiornato delle sessioni di trattamento. [1343284]

**AVVERTENZA!**

Le note e i commenti per gli appuntamenti per il trattamento sono collegati all'appuntamento, non alla sessione. La connessione tra gli appuntamenti per il trattamento e le sessioni di trattamento può cambiare in base alla programmazione o alle modifiche all'indice del trattamento. Le note e i commenti aggiunti a un appuntamento per il trattamento rimarranno sull'appuntamento se questo è collegato a un'altra sessione di trattamento, non verranno spostati con la sessione di trattamento. L'utente deve fare attenzione a non aggiungere alcuna informazione specifica sulla sessione di trattamento nelle note e nei commenti. [1344341]

**AVVERTENZA!**

Task di programmazione per le sessioni di continuazione. Quando vengono aggiunte sessioni di continuazione, esse vengono automaticamente collegate a un nuovo appuntamento per il trattamento che deve essere programmato. L'appuntamento per il trattamento in sospenso appena aggiunto avrà un task di programmazione associato. Il task di programmazione verrà assegnato all'utente che ha effettuato l'accesso e che ha aggiunto la sessione di continuazione e al ruolo di amministratore della prenotazione. Se l'utente che ha effettuato l'accesso non è un utente RayCare, il task verrà assegnato unicamente al ruolo di amministratore della prenotazione. Per garantire che il task venga visualizzato per gli utenti, assicurarsi che le sessioni di continuazione vengano sempre aggiunte da un utente RayCare o che vi siano persone assegnate al ruolo di amministratore della prenotazione. [1343937]

Altri problemi noti relativi alla programmazione

- Non è possibile riprogrammare gli appuntamenti aggiunti manualmente. La funzione di riprogrammazione è disponibile solo per gli appuntamenti prenotati sulla base delle attività. (98221)
- Quando si programmano gli appuntamenti, il nome della struttura ospedaliera di appartenenza del paziente non viene visualizzato nell'interfaccia utente. (472174)
- Non è possibile ottenere suggerimenti di programmazione per una risorsa in cui non è specificata alcuna struttura ospedaliera. (571975)
- Gli addebiti configurati in un template di appuntamento non saranno inclusi quando si aggiunge l'attività o il modulo a un paziente. Non configurare gli addebiti in un template di appuntamento quando l'appuntamento viene utilizzato in un'attività o in un modulo. Configurare invece gli addebiti sull'appuntamento nel modulo o nell'attività. (1337932)
- Lo stato dell'appuntamento non viene visualizzato per le note o i commenti dell'appuntamento nella cartella clinica del paziente o durante la revisione di All comments [Tutti i commenti] nella finestra di dialogo Edit appointment [Modifica appuntamento]. Aprire l'appuntamento collegato al commento o alla nota per visualizzare lo stato dell'appuntamento. Esso potrebbe essere stato impostato su rimosso. (1341009)
- Le impostazioni del giorno feriale consentito e di inizio in un giorno feriale possono essere impostate durante la configurazione del template della serie di appuntamenti nello spazio di lavoro Admin. Le regole di suggerimento specificate per le serie di appuntamenti non verranno prese in considerazione quando si pianificano serie di appuntamenti utilizzando il template di appuntamento configurato con tali impostazioni. Non utilizzare i giorni feriali consentiti o l'inizio in un giorno feriale durante la configurazione dei template di serie di appuntamenti. (1343382)
- Non è possibile creare una nuova serie di appuntamenti per il trattamento a livello del piano di cura se ne esiste già una per lo stesso piano di cura, anche se tutti gli appuntamenti di quest'ultima serie vengono annullati o inseriti per errore. Aggiungere invece nuovi appuntamenti alla serie di appuntamenti per il trattamento già esistente. (1439710)
- Quando si salva ma non si chiude la finestra di dialogo Edit appointment [Modifica appuntamento], le eventuali modifiche relative alla programmazione e agli avvisi di convalida della sala non verranno aggiornate nella finestra di dialogo. Chiudere e riaprire la finestra di dialogo Edit appointment [Modifica appuntamento] per visualizzare gli avvisi di programmazione e convalida della sala aggiornati. (1437931)
- Gli appuntamenti per la sessione di continuazione non verranno annullati automaticamente quando viene annullata la sessione di continuazione corrispondente. Annullare manualmente l'appuntamento per la sessione di continuazione dopo aver annullato una sessione di continuazione. (1437482, 1448898)

3.3.5 Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro



AVVERTENZA!

Modifiche manuali degli stati delle attività. RayCare supporta attività che possono essere aggiornate tramite interazione manuale con l'attività o aggiornamenti automatici in base alla disponibilità di informazioni nel sistema. Non viene eseguita alcuna verifica per controllare che l'interazione manuale sia coerente con la disponibilità di informazioni. Pertanto, quando si aggiorna manualmente lo stato dell'attività, verificare che lo stato sia coerente con lo stato effettivo di tutte le informazioni correlate. {16084}



AVVERTENZA!

Le date di scadenza per le attività possono avere dipendenze. RayCare supporta la gestione delle date di scadenza per le attività che vengono spesso definite in relazione ad altre attività. Pertanto, la modifica di una data di scadenza di un'attività può comportare una modifica delle date di scadenza di altre attività. Per flussi di lavoro specifici, l'utente deve assicurarsi di controllare in che modo le date di scadenza sono correlate. {16099}



AVVERTENZA!

Annullamento e ripetizione delle attività. Per garantire flessibilità e consentire all'utente di correggere eventuali errori, il completamento di un'attività può essere annullato. La maggior parte delle attività sono rappresentazioni di fasi cliniche eseguite per ottenere il completamento dell'attività. È importante ricordare che tali fasi non vengono automaticamente ripristinate modificando lo stato di un'attività, quindi può essere necessario prevedere delle fasi compensative aggiuntive. {16104}



AVVERTENZA!

Quando si annulla un appuntamento, i punti fissi della data di scadenza e le date target non vengono aggiornati. Quando si imposta un appuntamento collegato a un punto fisso della data di scadenza allo stato annullato o inserito per errore o quando viene annullato o rimosso, ad esempio annullando il modulo in cui è contenuto, il punto fisso della data di scadenza e la data target non verranno aggiornati automaticamente di conseguenza. {1436068}

**AVVERTENZA!**

La riduzione del numero di frazioni delle serie di trattamenti può causare la rimozione dei task delle frazione completate. Quando si riduce il numero di frazioni di una serie di trattamenti con un modulo di erogazione del trattamento collegato, verranno rimosse anche le attività di frazione e i task corrispondenti alle sessioni rimosse. Tale rimozione include le attività di frazione e i task che potrebbero essere stati impostati come completati. [1439054]

Altri problemi noti relativi al flusso di lavoro

- Nell'elenco delle attività della cartella clinica del paziente non viene visualizzata un'icona per indicare che un modulo del flusso di lavoro o un ordine contiene commenti. L'icona viene visualizzata solo nei commenti sulle attività e sugli appuntamenti. [367581]
- Se si apre la finestra di dialogo Edit task [Modifica attività] senza salvare le modifiche, l'attività non viene aggiunta all'elenco delle attività Recent [Recenti] nello spazio di lavoro Home. [368675]
- Le attività di risoluzione dei problemi non collegate ad alcun caso non vengono visualizzate nell'elenco delle attività della cartella clinica dei pazienti. Un amministratore di sistema può accedere a questa attività tramite l'elenco di attività del pannello sinistro della cartella clinica del paziente. [572510]
- I commenti fatti quando si esegue un'attività appartenente a un ciclo di revisione, come ad esempio la creazione e la revisione del piano di trattamento, non vengono visualizzati nelle attività successive dello stesso ciclo di revisione, se le attività sono separate. Ad esempio, l'utente dovrà visualizzare i commenti nell'attività Create dose plan [Crea piano dosi] quando lavora con l'attività Review dose plan [Rivedi piano dosi]. [573287]
- Nella finestra di dialogo Edit workflow properties [Modifica proprietà del flusso di lavoro], verranno create date target distinte per il piano e il set di fasci per ciascun modulo piano e set di fasci, anche se il piano usato in entrambi i moduli del flusso di lavoro è lo stesso. L'utente deve accertarsi di aver impostato tutte le date target. Cancellando il modulo piano o set di fasci non viene eliminata la data target per il piano o il set di fasci. [688148, 688161, 688470]
- Non è possibile aggiungere un secondo modulo di flusso di lavoro per un dato tipo di modulo, anche se il modulo esistente di quel tipo è stato completato. [687986]
- Quando un'attività di moduli inseribili a livello di piano di assistenza viene inserita in un'attività su caso, il modulo viene creato a livello di caso e non sarà possibile compilarlo. Evitare di inserire manualmente un'attività documentale a livello di piano di assistenza in un modulo a livello di caso o di paziente o in attività documentali a livello di caso in un modulo a livello di paziente. [1068216]

- Le icone del piano e del set di fasci non vengono visualizzate nell'elenco delle attività in RayStation per le attività per cui non è necessario specificare un piano o un set di fasci prima di essere completate. (1069108)
- Non è possibile rimuovere le opzioni di configurazione delle attività quando si include un'attività in un modulo; è possibile solo aggiungere opzioni ulteriori a livello di modulo. (1069383)
- È possibile configurare più tipi di moduli di flusso di lavoro affinché si trovino a livello del contesto del piano di trattamento o del set di fasci. Utilizzare solo il livello di contesto del piano e del set di fasci sul modulo RT treatment planning (treatment plan) [Pianificazione del trattamento RT (piano di trattamento)] e il modulo RT treatment planning (beam set) [Pianificazione del trattamento RT (set di fasci)] sul livello di contesto del piano di trattamento o del set di fasci, rispettivamente. Nel flusso di lavoro, non sarà possibile utilizzare altri tipi di moduli del flusso di lavoro con contesto di piano e set di fasci. (1335909)
- I punti fissi della data di scadenza a livello di piano di cura senza una data di scadenza specificata non utilizzeranno la data di scadenza della loro controparte a livello di caso. Assicurarsi di aggiungere la data di scadenza al punto fisso della data di scadenza a livello del contesto appropriato. (1339161)
- Quando viene specificato un piano di cura per una serie di appuntamenti di trattamento, viene mantenuta la data target del trattamento del caso. Sia la data di inizio del trattamento del caso che quella del trattamento del piano di cura verranno aggiornate quando viene riprogrammata la serie di appuntamenti di trattamento del piano di cura. La data di inizio programmata del trattamento del caso o del piano di cura viene collegata solo quando viene utilizzata un'attività di pianificazione per prenotare la serie di appuntamenti di trattamento. (1342016)
- La data di inizio programmata del trattamento non verrà visualizzata sulla lavagna Planning [Pianificazione] o sulla lavagna QA quando la serie di appuntamenti di trattamento correlata non viene programmata utilizzando un task di programmazione. Utilizzare i task di programmazione per assicurarsi che venga visualizzata la data programmata di inizio del trattamento. La data di inizio del trattamento non viene visualizzata sulla lavagna Active patients [Pazienti attivi] quando il paziente ha un caso e un piano di cura e la serie di appuntamenti di trattamento viene prenotata a livello di caso. (1341631)
- È possibile selezionare una combinazione di piano di cura e set di fasci per un modulo di flusso di lavoro che non corrisponde al piano di cura collegato a quel set di fasci nella gestione del trattamento. Avere cura di selezionare la combinazione corretta di piano di cura e set di fasci quando si selezionano i moduli del flusso di lavoro. (1437909)
- Quando si inseriscono più task di blocco e si esegue il primo task di blocco inserito, gli altri task bloccati collegati vengono sbloccati anche se i task dovrebbero essere ancora bloccati dagli altri task di blocco inseriti. Esaminare attentamente lo stato di blocco dei task dopo il completamento. (1448665)

3.3.6 Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation



AVVERTENZA!

Gli avvisi DICOM di RayStation devono essere esaminati. Verificare sempre se sono presenti avvisi di importazione DICOM dopo l'importazione automatica di un'immagine su RayStation. Gli avvisi possono essere esaminati nel registro di importazione DICOM di RayStation o nell'attività di risoluzione dei problemi che verrà generata su RayCare. {14590}



AVVERTENZA!

Interruzione della comunicazione tra RayStation e RayCare. In rare occasioni, la comunicazione tra RayCare e RayStation si interrompe, non consentendo ulteriori comunicazioni tra i sistemi per un paziente specifico. Se ciò dovesse accadere, contattare l'assistenza RaySearch per risolvere il problema. {14846}



AVVERTENZA!

RayStation non memorizza le informazioni di ottimizzazione in DICOM. Quando un piano di trattamento viene approvato in RayStation e memorizzato in RayCare PACS, alcune informazioni dettagliate relative al processo di ottimizzazione in RayStation non vengono trasferite. Per assicurarsi che tali informazioni vengano conservate, non eliminare il piano in RayStation dopo l'esportazione. {15060}



AVVERTENZA!

L'eliminazione dell'approvazione delle registrazioni di immagini in RayStation non si rifletterà in RayCare. Verificare sempre lo stato di approvazione delle registrazioni di immagini in RayStation. Le attività di pianificazione del trattamento nei flussi di lavoro RayCare non rifletteranno l'eliminazione dell'approvazione di questi elementi. {15088}

**AVVERTENZA!**

L'eliminazione dell'approvazione e la ripianificazione non devono essere avviate da RayCare. Lo stato delle attività di pianificazione del trattamento in RayCare non influisce sullo stato di approvazione dei set di strutture e dei piani in RayStation. Non tentare mai di annullare l'approvazione di set di strutture o piani modificando lo stato di un'attività di pianificazione del trattamento in RayCare. [16749]

**AVVERTENZA!**

Commenti RayStation. I commenti creati in RayStation verranno trasferiti a RayCare solo se collegati a un'attività RayStation, se aggiunti dall'elenco di attività RayCare a RayStation, se aggiunti tramite la sezione Ready for review (Pronti per la revisione), se aggiunti dalla finestra di dialogo di approvazione del piano o del set di fasci oppure se aggiunti al campo dei commenti del set di fasci nella finestra di dialogo del piano New/Edit (Nuovo/Modifica). [573283]

**AVVERTENZA!**

Sincronizzazione dei dati tra RayCare e RayStation. Durante il normale funzionamento di RayCare e RayStation, i dati vengono sincronizzati automaticamente tra i sistemi. Nel caso in cui la sincronizzazione non vada a buon fine, viene visualizzato un messaggio di avviso nel pannello del paziente. Se i dati RayCare e RayStation della cartella clinica di un paziente non sono sincronizzati a causa di un'azione non supportata o imprevista eseguita in uno dei due sistemi, all'utente non viene visualizzato automaticamente alcun avviso. [1343950]

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation

- I dettagli di RayStation del piano di trattamento e del set di fasci non possono essere visualizzati correttamente dopo avere rimosso il caso o il paziente da RayStation. [474559]
- Lo stato della frazione e della sessione del trattamento in RayCare non è sempre coerente con lo stato corrispondente nel trattamento in RayStation quando le sessioni di trattamento vengono prima annullate e quindi registrate manualmente in RayStation/RayTreat/RayCommand. Ciò potrebbe comportare la visualizzazione di diversi stati di avanzamento dei trattamenti negli spazi di lavoro RayCare (pannello del paziente, panoramica e riepilogo del trattamento,

panoramica del piano e lavagna del trattamento). (683942, 683943, 686712, 681899, 684735, 687196)

Altri problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation

- L'immagine di programmazione principale in RayCare non è preselezionata in RayStation quando si apre un caso in RayStation. (472819)
- I nomi delle immagini DICOM non vengono utilizzati in modo coerente tra RayCare e RayStation. (472754)
- La funzione "Make available for planning" (Rendi disponibile per la programmazione) nello spazio di lavoro Images (Immagini) nella cartella clinica del paziente non sempre funziona per i piani di trattamento (RTPLAN) e per i set di strutture (RTSTRUCT). In questi casi l'utente dovrà importare manualmente DICOM RTPLAN o RTSTRUCT in RayStation. (567891)
- Un modulo del flusso di lavoro per un piano di cura specifico può essere collegato a un piano di trattamento e a un set di fasci appartenenti a un diverso piano di cura. (687323)
- La data e l'ora di approvazione di un set di fasci RayStation visualizzati nella descrizione del comando di stato nello spazio di lavoro panoramico del piano possono differire dall'ora di approvazione del set di fasci in RayStation. Assicurarsi di verificare l'ora di approvazione in Gestione dei dati del paziente RayStation. (903675)
- Il pannello del paziente in RayStation non fornisce indicazioni sul fatto che il paziente RayCare corrispondente sia stato rimosso. (1067695)
- I commenti aggiunti dopo l'impostazione di un piano nello stato di predisposizione alla revisione o l'approvazione del piano in RayStation non verranno aggiunti all'attività correlata a meno che non venga modificato anche lo stato dell'attività. I commenti sono disponibili nella panoramica del piano. (749502, 1069225)
- Nel caso in cui i dati di un paziente RayCare debbano essere sincronizzati tra RayCare e RayStation, tutti gli aggiornamenti conseguenti alla sincronizzazione verranno eseguiti come un'unica azione e quindi ridurranno la tracciabilità in RayCare. (1339103)
- Il nome o cognome del paziente trattato con un dispositivo terapeutico Accuray è limitato a 30 caratteri. Non sarà possibile approvare il piano di trattamento in RayStation. Assicurarsi che il nome o il cognome non superino i 30 caratteri. (685046)

3.3.7 Avvertenze e problemi noti relativi alla gestione del trattamento



AVVERTENZA!

Si consiglia di descrivere tutte le istruzioni di configurazione collegate alla stessa immagine di programmazione nella stessa istruzione di configurazione. (74052)

**AVVERTENZA!**

I record del trattamento importati nel PACS RayCare non vengono trasferiti automaticamente in RayTreat. L'utente deve sempre importare i record del trattamento pertinenti in RayStation. {369254}

**AVVERTENZA!**

Avanzamento nominale della dose. È possibile tenere traccia dell'avanzamento nominale della dose verso una o più prescrizioni durante l'erogazione del trattamento eseguita utilizzando RayTreat o RayCommand.

RayCare presenta l'avanzamento nominale della dose per sito di trattamento e il tipo di prescrizione per un caso selezionato. Le prescrizioni RayCare e RayStation vengono visualizzate come un unico elemento quando hanno nomi di siti di trattamento e tipi di prescrizione identici.

L'avanzamento nominale della dose non è correlato alla dose calcolata in RayStation. Si basa esclusivamente sulla prescrizione del set di fasci in RayStation e non dipende dal fatto che la prescrizione del set di fasci venga soddisfatta o meno. {574154}

**AVVERTENZA!**

Al set di fasci viene assegnato lo stesso piano di cura della serie di trattamenti in cui viene utilizzato. Al set di fasci viene assegnato un contesto del piano di cura dalla serie di trattamenti a cui sono assegnati. Il piano di cura di quella serie di trattamenti deve essere aggiunto alle istruzioni di configurazione utilizzate per l'erogazione di quel set di fasci, per consentire l'erogazione del trattamento. {1340092}



AVVERTENZA!

Numerazione delle frazioni e indice del trattamento. Il numero della frazione rappresenta l'ordine iniziale delle frazioni in una serie di trattamenti ed è costante per una data frazione. L'indice del trattamento rappresenta l'attuale ordine delle frazioni in un trattamento e può aggiornarsi quando cambia il modello di frazionamento o quando cambia la programmazione degli appuntamenti per il trattamento. Ciò include la modifica della relazione tra due serie di trattamenti o la riprogrammazione delle frazioni che sono state bloccate per il trattamento. L'indice del trattamento si aggiornerà per riflettere l'ordine effettivo di erogazione e potrebbe cambiare dopo che una sessione è stata avviata. Utilizzare sempre il numero di frazione e la serie di trattamenti per identificare in modo univoco una frazione di trattamento. {1342250}



AVVERTENZA!

Visualizzazione dello schema di frazionamento. La tabella dello schema di frazionamento nello spazio di lavoro di gestione del trattamento visualizza le frazioni erogate nel giorno in cui sono state erogate, non nel giorno in cui erano state originariamente specificate nella tabella delle frazioni. {1342258}



AVVERTENZA!

Gli avvisi di programmazione non tengono conto delle sessioni di continuazione. Gli avvisi di programmazione vengono visualizzati quando gli appuntamenti per il trattamento non sono programmati in base allo schema di frazionamento specificato per il trattamento. Le sessioni di continuazione non vengono considerate parte dello schema di frazionamento e non generano avvisi di programmazione. {1344336}



AVVERTENZA!

Gestione di trattamenti paralleli in più piani di cura. RayCare supporta trattamenti paralleli indipendenti in piani di cura separati. Ciascun piano di cura presenta un trattamento separato e non è possibile definire relazioni tra questi trattamenti. Esaminare tutti i piani di cura attivi per informazioni sul trattamento. {1344060}

**AVVERTENZA!**

Considerare sempre tutte le serie di trattamenti in un piano di cura quando si approva una serie di trattamenti. Le serie di trattamenti sono gestite e approvate singolarmente e l'utente deve fare attenzione a considerare tutte le serie di trattamenti incluse nel trattamento all'approvazione di qualsiasi serie di trattamenti. L'utente deve anche rivedere lo schema di frazionamento per l'intero trattamento quando modifica una qualsiasi delle serie di trattamenti incluse nel trattamento. Ciò vale quando si includono o si escludono serie di trattamenti nel trattamento, si modifica il numero di frazioni nel trattamento o si modifica l'assegnazione del set di fasci. [1343222]

**AVVERTENZA!**

Serie di trattamenti e annullamento delle frazioni. Quando un trattamento pianificato viene interrotto o annullato, sarà possibile annullare una serie di trattamenti solo dopo che è stata erogata almeno una frazione per quella serie. Se una serie di trattamenti viene annullata, tutte le frazioni rimanenti verranno impostate su annullate e le sessioni verranno rimosse; questo rimuoverà le frazioni dalla panoramica del trattamento e non sarà chiaro se vi fossero erogazioni rimaste prima che il trattamento programmato venisse interrotto. Non sarà possibile annullare singole frazioni. [1344896]

**AVVERTENZA!**

Modifica del numero di frazioni nelle serie di trattamento. È possibile modificare il numero di frazioni nelle serie di trattamenti New [Nuova] o Unapproved [Non approvata] dalla finestra di dialogo Edit treatment series [Modifica serie di trattamenti]. Aumentando il numero di frazioni, si aggiungeranno più frazioni alla serie di trattamenti. Diminuendo il numero di frazioni nella serie di trattamenti verranno rimosse le frazioni dalla fine della serie di trattamenti, le frazioni non verranno impostate sullo stato Cancelled [Annullato]. Non è possibile ridurre il numero di frazioni in modo da rimuovere le frazioni erogate. [1344898]



AVVERTENZA!

Il frazionamento del piano di trattamento non viene applicato. È possibile utilizzare un numero di frazioni e frazionamenti diverso da quello specificato nel piano di trattamento. Gli avvisi vengono visualizzati quando si assegna un numero di frazioni diverso a una serie di trattamenti rispetto al numero di frazioni specificato per un set di fasci. {1343665}



AVVERTENZA!

Impostazioni del set di fasci di trattamento. La tabella dei set di fasci nello spazio di lavoro di gestione del trattamento visualizza le ultime impostazioni applicate per i set di fasci visualizzati. Le erogazioni di trattamento già eseguite potrebbero aver utilizzato altre impostazioni rispetto a quelle attualmente visualizzate nella tabella. Le impostazioni per le erogazioni eseguite possono essere visualizzate nella finestra di dialogo di assegnazione del set di fasci.

Le impostazioni del set di fasci di trattamento aggiornano sempre tutte le frazioni non erogate con quel set di fasci assegnato, a prescindere dalle frazioni selezionate nella finestra di dialogo di assegnazione del set di fasci quando si applica la nuova impostazione. {1343683, 1343660}



AVVERTENZA!

L'approvazione della serie di trattamenti non confronta la dose di frazione. Le tabelle nell'approvazione della serie di trattamenti confrontano la dose nella serie di trattamenti con la dose nella prescrizione o in una prescrizione di serie collegata. La dose viene confrontata solo per la somma di tutte le frazioni incluse, non per singola frazione. Inoltre, il numero totale di frazioni nella serie di trattamenti viene confrontato con le prescrizioni delle serie di trattamenti collegate. {1343469}

**AVVERTENZA!**

Prescrizioni incluse nell'approvazione della serie di trattamenti. La tabella che mostra la dose della serie di trattamenti rispetto alla prescrizione visualizza la prescrizione collegata o la prescrizione della serie di trattamenti a prescindere dallo stato della prescrizione della serie di trattamenti. La tabella che mostra la dose del trattamento rispetto alla prescrizione visualizza tutte le prescrizioni nuove o approvate nel piano di cura a seconda del filtro dell'utente. Le prescrizioni non approvate non vengono visualizzate nella tabella anche se sono collegate alla serie di trattamenti. {1343532}

**AVVERTENZA!**

Approvazione dell'erogazione del set di fasci. L'approvazione dell'erogazione del set di fasci è un'approvazione di un set di fasci in aggiunta all'approvazione del piano eseguita in RayStation. Se l'approvazione dell'erogazione sia necessaria o meno è un'opzione configurabile dalla struttura ospedaliera. Se l'approvazione dell'erogazione del set di fasci è configurata in modo da essere obbligatoria, i set di fasci devono essere stati approvati per l'erogazione prima che sia possibile utilizzarli per l'erogazione del trattamento. {1339661}

**AVVERTENZA!**

Verifica delle istruzioni di configurazione per controllare che corrispondano all'isocentro e al piano. Approvare sempre le istruzioni di configurazione, le foto di configurazione applicabili e l'immagine di pianificazione principale dopo aver verificato che siano corrette e corrispondano tra loro. Quando si crea un nuovo piano con un isocentro diverso da quello originariamente descritto nelle informazioni di configurazione, le istruzioni di configurazione devono essere aggiornate per evitare discrepanze tra il piano corrente e le istruzioni di configurazione. {58607}



AVVERTENZA!

Le modifiche alla configurazione richiedono la convalida. Le modifiche alla configurazione nel software del dispositivo di erogazione del trattamento, RayCare, RayStation o nel modello della macchina possono influire sull'interoperabilità del dispositivo di trattamento. Eseguire nuovamente la specifica del test di installazione in caso di modifiche alla configurazione relative all'interoperabilità del dispositivo di trattamento. [1449330]



AVVERTENZA!

Messa in servizio del modello di macchina e configurazione della sala di trattamento. La messa in servizio dei modelli di macchine e la configurazione dei modelli di macchine assegnate alle sale di trattamento RayCare devono essere eseguite con attenzione. La configurazione richiede una conoscenza approfondita delle capacità del dispositivo di trattamento e della sala di trattamento. [1449327]



AVVERTENZA!

Test di casi d'uso clinici. L'utente è tenuto a convalidare i casi d'uso del trattamento specifico della struttura ospedaliera prima dell'uso clinico dell'interoperabilità di RayCare con i dispositivi di trattamento. [1449331]



AVVERTENZA!

La registrazione offline deve essere eseguita con attenzione. È possibile registrare offline l'erogazione di un trattamento utilizzando una registrazione di trattamento che non corrisponde alla sessione di trattamento. Il sistema non è in grado di verificare completamente che l'RT Record selezionato utilizzato nella registrazione offline sia un RT Record corrispondente alla sessione in corso di registrazione. L'utente deve fare attenzione a selezionare l'RT Record corretto per la sessione durante l'esecuzione della registrazione offline ed esaminare attentamente il risultato della registrazione offline prima di approvare. [1445952]

**AVVERTENZA!**

La registrazione offline non è disponibile senza RayTreat. La registrazione offline dei risultati del trattamento per le sessioni erogate con RayTreat non è possibile quando RayTreat non è disponibile. I servizi RayTreat devono essere in esecuzione e accessibili per poter eseguire l'importazione offline delle cartelle cliniche, della registrazione manuale o dell'approvazione dei risultati dei trattamenti registrati offline. [1442596]

**AVVERTENZA!**

La registrazione offline non influisce sul sistema di conteggio specificato nelle sessioni erogate nella stessa frazione. La registrazione offline dei risultati del trattamento per una sessione non aggiornerà il sistema di conteggio specificato per le sessioni erogate nella stessa frazione. Quando si modifica la dose erogata per una sessione di trattamento, il sistema di conteggio specificato per qualsiasi sessione di continuazione già erogata nella stessa frazione non verrà aggiornato in base alla dose modificata. [1442606]

**AVVERTENZA!**

La registrazione offline non è supportata per RayCommand. Non è possibile eseguire lo sblocco amministrativo o la registrazione offline delle sessioni di trattamento in RayCommand. Se necessario, l'utente deve invece eseguire la registrazione manuale della sessione in RayCommand. [1445873]

**AVVERTENZA!**

La dose prescritta da prescrizioni non approvate non viene visualizzata nella finestra di dialogo di approvazione del trattamento. La finestra di dialogo di approvazione del trattamento visualizza la dose prescritta proveniente dalle prescrizioni collegate al trattamento. Se una prescrizione collegata non è approvata, la dose di quella prescrizione non verrà visualizzata nella finestra di dialogo. [1432822]



AVVERTENZA!

Limiti di dose e punti di soglia solo per Varian TrueBeam. I limiti di dose e i punti di soglia che possono essere specificati nella gestione del trattamento vengono utilizzati solo per i trattamenti su Varian TrueBeam. Nessuna informazione relativa ai limiti di dose o ai punti di soglia verrà visualizzata dall'utente durante la terapia con altri dispositivi di trattamento. {1439693}



AVVERTENZA!

Le posizioni del lettino vengono sempre visualizzate nel sistema di coordinate IEC del lettino. Le posizioni del lettino vengono sempre visualizzate nelle coordinate IEC del lettino, a prescindere dal sistema di coordinate utilizzato sulla console del dispositivo di trattamento o su un'altra applicazione del dispositivo di trattamento. {1443136}



AVVERTENZA!

La tolleranza del sistema di conteggio configurata deve corrispondere alla tolleranza del sistema di conteggio del dispositivo di trattamento. RayCare utilizzerà la tolleranza del sistema di conteggio configurata sul modello di macchina per calcolare lo stato di erogazione per le sessioni erogate sul dispositivo di trattamento collegato. Per garantire uno stato di erogazione corrispondente in RayCare e nel dispositivo di trattamento, la tolleranza del sistema di conteggio deve essere configurata sullo stesso valore RayCare del dispositivo. {1441174}



AVVERTENZA!

Propagazione del lettino alle sessioni future. Quando si sceglie di propagare le posizioni del lettino alle sessioni di trattamento successive, la posizione del lettino propagata non conterrà alcuna correzione dell'angolo del lettino. Per compensare la rimozione delle correzioni dell'angolo del lettino, le posizioni del lettino (traslazioni) vengono ricalcolate affinché corrispondano meglio alla posizione all'isocentro. Di conseguenza, le posizioni propagate del lettino non saranno uguali alla posizione del lettino fornita. Solo la posizione del lettino del primo fascio erogato viene utilizzata per la propagazione del lettino in caso di trattamento multi-isocentro. Le posizioni per gli altri isocentri vengono calcolate in base alla posizione relativa degli isocentri nel set di fasci. {1443272}

Altri problemi noti relativi alla gestione del trattamento

- Quando si riduce il numero di frazioni in più serie di trattamenti di un gran numero di frazioni in un breve lasso di tempo, RayCare potrebbe non rispondere. {1340155}
- Una serie di trattamenti non può essere impostata come completata quando una delle frazioni della serie di trattamenti non è stata completamente erogata. Ciò vale anche se una sessione di continuazione non è stata completata o creata o se la sessione di continuazione è stata avviata dal fascio o dal livello di energia successivo. {1344197}
- Non è possibile aprire e rivedere le informazioni sull'approvazione della serie di trattamenti dopo che la serie di trattamenti è stata approvata. {1344948}
- Quando si lavora nella finestra di dialogo di assegnazione del set di fasci, lo stato della serie di trattamenti non viene visualizzato. Inoltre, lo stato delle rispettive frazioni nella serie di trattamenti non viene visualizzato. Esaminare la serie di trattamenti e la tabella delle frazioni nello spazio di lavoro Treatment course management. {1344890}
- Quando un fascio di trattamento presenta più di una registrazione di erogazione all'interno di una sessione, tutte le registrazioni di erogazione per quel fascio visualizzeranno la stessa ora di trattamento e lo stesso sistema di conteggio specificato. {1435872}
- Quando si adatta un set di fasci in RayStation, il dato "Starting at fraction" [Inizio dalla frazione] non viene utilizzato in RayCare. È possibile assegnare un set di fasci a una frazione diversa e l'utente non visualizza alcuna informazione o avviso. L'utente deve fare attenzione a prendere nota delle informazioni sulla frazione di avvio e ad assegnare il set di fasci al trattamento di conseguenza. {1437671}
- Quando le registrazioni del trattamento vengono importate in una sessione di trattamento con i risultati del trattamento precedentemente registrati manualmente per lo stesso fascio, il risultato registrato manualmente verrà rimosso e sostituito con il risultato dell'importazione offline. {1437819}
- L'avvio della registrazione offline per le sessioni di trattamento con stato "Not delivered" [Non erogato] impedirà l'erogazione di tale sessione su un dispositivo di trattamento. La registrazione offline deve essere completata e i risultati del trattamento devono essere approvati in RayCare prima che il trattamento possa continuare per il paziente. L'utente verrà informato di questa conseguenza quando avvierà la registrazione offline. {1437860}
- I risultati dell'erogazione del fascio nello spazio di lavoro Treatment course [Trattamento] in RayCare visualizzano "-" per gli accessori, il bolus, il rate di dose e l'angolo del collimatore per le erogazioni che non vengono eseguite su Varian TrueBeam anche se gli accessori potrebbero essere stati utilizzati durante il trattamento. {1438606}
- Quando un bolus viene assegnato a un fascio in RayStation, le informazioni sul bolus non verranno visualizzate nelle istruzioni di configurazione di RayCare per il set di fasci correlato. Le informazioni sul bolus sono disponibili in RayTreat, RayCommand e nella console Varian TrueBeam. {1438928}

- Quando si esegue la registrazione offline, non è possibile selezionare una registrazione del trattamento che abbia già fatto parte di una registrazione offline approvata, anche se la registrazione per tale registrazione del trattamento è stata rimossa dopo l'approvazione. [1439466]
- Quando un modello di macchina ionica viene utilizzato per creare un set di fasci in RayStation e il tipo di dose nel modello di macchina è impostato su RBE, non è chiaro se il valore della dose visualizzato relativo all'avanzamento nominale per il riferimento di dose proveniente dalla prescrizione di RayStation sia la dose RBE. La dose viene visualizzata come dose fisica. [1449021]
- Quando si effettua l'erogazione con RayCommand utilizzando uno snout fisso, la posizione dello snout viene visualizzata come 0,0 cm nello spazio di lavoro Treatment course. [1449301]
- Quando la finestra di dialogo di registrazione offline viene chiusa prima dell'approvazione della registrazione offline, l'ora di inizio del trattamento, il dispositivo di trattamento e la nota finale verranno rimossi e dovranno essere aggiunti nuovamente. Verificare attentamente la registrazione offline prima di approvarla. [1442641]
- Se le posizioni dello snout o del gantry utilizzate durante l'erogazione sono diverse da quelle pianificate, non viene evidenziato nello spazio di lavoro del trattamento che tali posizioni sono diverse. [1440781]
- I valori online di correzione del lettino non vengono visualizzati nella finestra di dialogo di modifica erogazione o nello spazio di lavoro di trattamento per le registrazioni di trattamento importate offline. [1448859]
- Quando esistono più registrazioni per la stessa coppia di immagini, solo la prima registrazione verrà visualizzata nello spazio di lavoro di revisione delle immagini offline. Nel caso in cui la prima registrazione non sia supportata dal visualizzatore di immagini, non è possibile eseguire alcuna revisione delle immagini offline. [1441913]
- Se i dettagli del paziente vengono aggiornati in RayCare tra il check-in della prima sessione di una frazione e il check-in di una sessione di continuazione nella stessa frazione, non sarà possibile avviare l'erogazione della sessione di continuazione. L'utente è tenuto ad annullare il check-in per la sessione di continuazione e a ripristinare le modifiche dei dettagli del paziente in RayCare. [1013271]
- Quando si riduce il numero di appuntamenti per il trattamento dalla gestione del flusso di lavoro dopo l'interruzione di un trattamento, gli appuntamenti per il trattamento sono ancora visibili nel calendario in RayTreat. [568386]
- Quando le immagini 2D vengono utilizzate per la revisione delle immagini offline, non è sempre chiaro se il set di immagini sia un'immagine kV o MV. RayCare, a seconda della configurazione, mostrerà Portal, MV o kV anche se il set di immagini 2D è di tipo diverso. [1068655]

3.3.8 Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini



AVVERTENZA!

Completezza dell'importazione DICOM. RayCare PACS supporta l'importazione di oggetti DICOM da file provenienti da una directory specificata. Con questa funzione non è possibile convalidare che tutti i file destinati all'importazione sono realmente presenti nella directory specificata. Pertanto, prima di eseguire l'importazione, assicurarsi sempre che tutti i file siano presenti nella directory specificata e, al termine dell'importazione, verificare che gli oggetti DICOM siano stati importati correttamente. [13052]



AVVERTENZA!

Verifica del completamento della memorizzazione prima dell'eliminazione. Dopo l'acquisizione delle immagini in una particolare modalità, gli oggetti DICOM risultanti possono venir memorizzati in RayCare PACS. RayCare PACS può essere impostato in modo da inoltrare le immagini a un altro PACS tramite una regola di inoltro automatico. Per ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati delle immagini nella modalità in questione, verificare che le immagini siano state memorizzate correttamente in RayCare PACS e che le entità inoltrate abbiano archiviato correttamente le immagini prima di eliminarle dalla modalità. [13055]



AVVERTENZA!

Convalida del completamento dell'esportazione DICOM. RayCare PACS può essere utilizzato per esportare le serie DICOM in file DICOM memorizzati in una directory specificata dall'utente. L'esportazione creerà un file per ogni istanza DICOM della serie. Per assicurarsi che tutti i file siano stati archiviati correttamente, verificare che il numero di file nella directory corrisponda al numero di immagini della serie al termine dell'esportazione. [13057]



AVVERTENZA!

Aggiornamenti delle informazioni dei pazienti in RayCare PACS. RayCare PACS dispone di una funzione incorporata che consente all'utente di aggiornare le informazioni dei pazienti in modo che corrispondano alle informazioni contenute in RayCare. L'utente deve confermare manualmente gli aggiornamenti per ogni serie. Se un utente aggiorna accidentalmente solo le informazioni dei pazienti in un sottoinsieme della serie di uno studio, RayCare lo considererà uno studio DICOM con informazioni multiple del paziente e rifiuterà di eseguire alcune operazioni su tale serie. Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di aggiornare tutte le serie di uno studio. {10828}



AVVERTENZA!

È necessario associare le immagini di pianificazione. Per garantire che le informazioni dei pazienti siano coerenti con il DICOM, RayCare offre una funzione per associare le serie DICOM a RayCare e correggere gli errori nelle informazioni DICOM. Tenere sempre presente che solo le serie di immagini associate possono essere utilizzate come immagini di pianificazione in RayCare. {16331}



AVVERTENZA!

Convalida del completamento dell'importazione dei dati non DICOM. RayCare PACS può importare dati non DICOM come file PDF, immagini JPEG e file ZIP. Una volta completata l'importazione, assicurarsi di confermare che i dati non DICOM importati appartengano al paziente selezionato. {52135}



AVVERTENZA!

Convalida degli script PACS. RayCare offre una funzione per sviluppare script PACS in grado di modificare i dati DICOM. Ogni struttura ospedaliera ha poi la responsabilità di convalidare tutti gli script PACS e di verificarne il corretto utilizzo. {52959}

**AVVERTENZA!**

Convalida degli aggiornamenti dei dati DICOM eseguiti dagli script PACS. Quando i dati DICOM vengono importati o esportati da RayCare PACS, gli script PACS sviluppati dalla struttura ospedaliera possono essere utilizzati per modificare i dati DICOM. La struttura ospedaliera è tenuta a garantire che gli aggiornamenti o il filtro dei dati DICOM eseguiti dallo script PACS siano quelli previsti. [52954]

**AVVERTENZA!**

Convalida del numero di immagini importate. RayCare PACS supporta la richiesta C-Get per il recupero delle immagini da PACS. Quando le immagini vengono recuperate utilizzando il metodo C-Get, non ci sarà alcun controllo che le immagini vengano memorizzate correttamente. Per assicurarsi che tutte le immagini siano state memorizzate correttamente, verificare che il numero di immagini corrisponda al numero di immagini della serie in RayCare PACS. [17730]

**AVVERTENZA!**

Gli script PACS richiedono un aggiornamento dopo l'upgrade. L'interfaccia DICOM utilizzata nello scripting per l'accesso ai dati DICOM è stata aggiornata rispetto alle versioni precedenti di RayCare. Di conseguenza, potrebbe essere necessario aggiornare il codice dello script. Dopo l'aggiornamento, lo script deve essere importato e attivato nuovamente. [149921, 55295]

**AVVERTENZA!**

Ripristino dei dati da un archivio esterno. I dati DICOM archiviati non possono essere ripristinati su RayCare se i dati nell'archivio vengono rimossi o se gli identificatori dei pazienti non corrispondono più. Se gli identificatori dei pazienti vengono modificati, per poter ripristinare i dati l'aggiornamento deve essere eseguito sia a livello di archivio che su RayCare. [368836]

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini

- La completezza delle immagini di pianificazione non viene verificata automaticamente tra RayCare e RayStation. In alcuni rari casi, può esserci una differenza tra il numero di slice c in un'immagine di pianificazione RayCare PACS e RayStation. Assicurarsi che tutte le slice relative all'immagine di pianificazione siano state importate prima di essere utilizzate per l'erogazione del trattamento. Confrontare il numero di istanze per il set di immagini nello spazio di lavoro delle immagini RayCare con il numero di slice visualizzate nello spazio di lavoro di modellazione del paziente in RayStation. [1331648]

Altri problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini

- Le informazioni registrate durante l'esecuzione di script PACS non vengono archiviate su disco. [567902]
- Non è possibile utilizzare lo strumento di test degli script PACS per la validazione degli script PACS. L'utente deve invece convalidare gli script in un ambiente RayCare non clinico. [567542]
- Quando gli script RayCare PACS, utilizzati ad esempio nelle regole PACS, non vengono rilevati o non è possibile caricarli, le azioni correlate allo script non vengono visualizzate come non riuscite. Assicurarsi di convalidare gli script e le azioni PACS prima dell'uso clinico e verificare regolarmente i dati PACS. [1332044]
- Per le immagini standard, il visualizzatore di immagini mostrerà sempre le immagini come se fossero nella posizione del paziente di cui è stata riportata l'immagine, ad eccezione dei set di immagini oblique con viste allineate alle slice. La registrazione tra i set di immagini di pianificazione e di frazione sarà comunque sempre corretta. Le viste allineate alle slice possono essere identificate dall'indicatore dell'indice delle slice in basso a sinistra nella vista dell'immagine. [1443794]

3.3.9 Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni



AVVERTENZA!

Dati del paziente RayCare aggiornati tramite un sistema esterno. Se RayCare è configurato per ricevere i dati dei pazienti (ad esempio dati demografici, allergie o assicurazioni dei pazienti) tramite HL7 da un sistema esterno, tenere presente che sarà possibile aggiornare tali dati solo tramite il sistema esterno. Un utente amministratore è in grado di sostituire e modificare i dati, ma qualsiasi modifica apportata a tali dati su RayCare potrebbe poi essere sovrascritta se i dati del paziente venissero modificati in un secondo momento nel sistema di invio. [16055]

**AVVERTENZA!****Aggiornamento dei dettagli del paziente in un sistema esterno da parte di RayCare.**

Se RayCare viene configurato in modo da inviare i dettagli del paziente tramite HL7 a un sistema esterno, occorre ricordare che qualsiasi modifica apportata manualmente ai dettagli del paziente in un sistema esterno potrebbe essere sovrascritta se i dettagli del paziente venissero modificati su RayCare. In questo tipo di integrazione RayCare deve essere considerato l'elemento master per le informazioni del paziente. Inoltre, RayCare non dovrebbe essere configurato per l'invio dei dati del paziente tramite HL7 se è già configurato per ricevere i dati, poiché l'integrazione bidirezionale non è supportata. La struttura ospedaliera è responsabile dell'aggiornamento corretto dei dati del paziente. {58745}

**AVVERTENZA!**

Alias paziente. A seconda della configurazione, l'utilizzo di un alias del paziente insieme a un'interfaccia ADT in uscita potrebbe causare la sovrascrittura del nome reale del paziente nel sistema ricevente. {369463}

**AVVERTENZA!**

Caso e piano di cura. Le informazioni sul caso e sul piano di cura RayCare non vengono esportate in sistemi esterni quando si inviano informazioni tramite integrazioni HL7 a sistemi esterni relative a documenti, addebiti o appuntamenti. {474443}

**AVVERTENZA!**

Integrazione del riepilogo della registrazione del trattamento. L'integrazione del riepilogo della registrazione del trattamento fornita da RayCare conterrà solo i dati sul volume per i volumi di radioterapia creati in RayStation con un NominalDoseProgress corrispondente in RayCare. Ciò significa che potrebbero esserci più volumi di quelli rappresentati nei dati esportati che hanno ricevuto il dosaggio durante il trattamento e l'utente deve esserne consapevole durante la revisione dei riepiloghi dei trattamenti esportati da RayCare nel sistema esterno. {1014071}



AVVERTENZA!

Le integrazioni dei dati in entrata devono essere convalidate dalla clinica. Quando un'integrazione in entrata è abilitata in RayCare, il cliente deve accertarsi che l'integrazione funzioni come previsto con il sistema esterno e che i dati importati siano stati importati correttamente in RayCare. Il cliente deve inoltre riconvalidare tutte le integrazioni in entrata se RayCare è stato aggiornato a una versione più recente per assicurarsi che funzioni correttamente. {1013580}



AVVERTENZA!

I canali o il codice Mirth non possono essere modificati dalla clinica. Solo il personale RaySearch può rettificare o modificare i canali e il codice distribuiti in Mirth. Le modifiche non approvate potrebbero avere conseguenze inaspettate per l'integrazione delle cliniche e possono portare all'importazione/esportazione di dati errati o addirittura al crash del sistema. {1014089}



AVVERTENZA!

I registri Mirth devono essere monitorati dalla clinica. Se è attiva un'integrazione esterna che utilizza il motore di integrazione Mirth, i registri Mirth devono essere monitorati dalla clinica oltre al regolare monitoraggio sanitario RayCare. Errori specifici dell'elaborazione di canali/messaggi potrebbero verificarsi solo nei registri Mirth e potrebbero non essere rilevati attraverso il monitoraggio dello stato di salute RayCare; è quindi importante che il personale IT della clinica monitori anche i registri Mirth. {1014175}



AVVERTENZA!

Le allergie ricevute tramite ADT non attivano avvertenze sui farmaci. Se si utilizza un'integrazione ADT in entrata per RayCare in cui le allergie vengono ricevute da un sistema master, tenere presente che non viene eseguito alcun controllo per le controindicazioni allergia - farmaci in RayCare quando vengono ricevute nuove allergie dal sistema master. Questo controllo deve essere eseguito nel sistema master. {1331696}

Altri problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni

- Quando le informazioni sull'assicurazione vengono importate e aggiornate in RayCare tramite HL7, i dettagli del titolare della polizza non vengono visualizzati in RayCare. Solo gli amministratori di sistema possono accedere a queste informazioni facendo doppio clic sull'assicurazione. [574332]

3.3.10 Avvisi e problemi noti relativi agli script



AVVERTENZA!

Validazione degli script RayCare o RayWorld. RayCare fornisce alle strutture ospedaliere una funzione per sviluppare script in grado di leggere e modificare i dati RayCare selezionati. È responsabilità della singola validare tutti gli script RayCare e verificarne il corretto utilizzo, gestendo eventuali errori. [366877]



AVVERTENZA!

Gli script RayCare vengono convalidati per l'accesso e la modifica dei dati RayCare. Se gli script RayCare vengono utilizzati per l'accesso o la modifica di altre sorgenti di dati rispetto ai dati RayCare, la struttura ospedaliera sarà ritenuta responsabile di qualsiasi effetto provocato dagli script su altri sistemi. [366887]



AVVERTENZA!

Se uno script RayCare o RayWorld ha esito negativo, i dati interessati dall'esecuzione dello script non verranno reimpostati. Controllare sempre le esecuzioni degli script con esito negativo, per verificare che i dati RayCare non si trovino in uno stato inatteso. [370678]

Altri problemi noti relativi agli script

- Le azioni di script eseguite dagli script RayWorld eseguiti nel servizio in background di RayStation non vengono eseguite con l'indicazione dell'utente che ha richiesto lo script. [473788]

3.3.11 Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema



AVVERTENZA!

Validazione della configurazione specifica della struttura ospedaliera. La struttura ospedaliera è tenuta a verificare che la configurazione di RayCare specifica della struttura funzioni come previsto in un ambiente non clinico prima dell'uso clinico. A tal fine, deve validare la funzionalità di flussi di lavoro, attività, appuntamenti, documenti e set di valori RayCare. {14764}



AVVERTENZA!

La modifica dei set di codici e dei set di valori influirà sul comportamento di RayCare. Prestare attenzione quando si gestiscono set di codici e set di valori come diagnosi o codici di registrazione spese, poiché le modifiche dei set di valori avranno effetto sulle opzioni disponibili per l'utente in RayCare. Tutte le modifiche ai set di valori nell'interfaccia utente devono essere convalidate dalla struttura ospedaliera, se necessario. {51793}



AVVERTENZA!

I nomi dei dispositivi di trattamento in RayCare e RayTreat devono corrispondere. Il nome del dispositivo di trattamento in RayCare deve essere lo stesso utilizzato in RayTreat. {58255}



AVVERTENZA!

L'aggiornamento dei modelli non comporta l'aggiornamento delle istanze già create in base al modello. Lo spazio di lavoro di amministrazione contiene varie funzioni basate su modelli configurati da RaySearch (modelli per attività, flussi di lavoro e documenti) o dalle strutture ospedaliere (contrassegni). L'aggiornamento di uno qualsiasi di questi modelli non comporterà l'aggiornamento dei modelli per attività, flussi di lavoro e documenti o dei contrassegni in RayCare. Ad esempio, un contrassegno o uno studio clinico aggiunto a un paziente in base a un modello non verrà aggiornato quando il modello viene aggiornato. {8183}

**AVVERTENZA!**

Le risorse disattivate non verranno rimosse dalle attività o dagli appuntamenti assegnati. La disattivazione di utenti, team, gruppi, dispositivi, posizioni o dell'organizzazione non comporterà la rimozione di questi oggetti dalle attività o dagli appuntamenti a cui sono stati precedentemente assegnati. Dopo la disattivazione, la struttura ospedaliera deve riassegnare eventuali attività o appuntamenti alle risorse attive. Le risorse disattivate non potranno essere selezionate per una nuova assegnazione. (58785)

**AVVERTENZA!**

Database dei report RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile della generazione e della convalida dei report. Inoltre, è tenuta a tenere un registro degli accessi al database dei report. (97061)

**AVVERTENZA!**

La modifica degli oggetti di dominio esteso influirà sul comportamento dei template dei moduli e dei moduli. Prestare attenzione quando si aggiornano oggetti di dominio esteso. Eventuali modifiche verranno aggiornate direttamente nei template dei moduli e nei moduli utilizzati attivamente. (574101)

**AVVERTENZA!**

Evitare duplicazioni tra oggetti di dominio e oggetti di dominio esteso RayCare. Per ogni versione RayCare, l'utente deve esaminare gli oggetti dominio RayCare per identificare la duplicazione rispetto a oggetti di dominio esteso definiti dalla struttura ospedaliera. Se vengono identificati dei duplicati, la struttura ospedaliera dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo dell'oggetto di dominio RayCare invece dell'oggetto di dominio esteso per evitare di avere due origini degli stessi dati. (573748)



AVVERTENZA!

Il database dei report contiene i dati rimossi dall'utente. Quando si costruiscono query per accedere ai dati dal database dei report, l'utente deve considerare lo stato di ogni elemento. {573997}



AVVERTENZA!

Utilizzo di database aggiuntivi ai fini di reporting. La struttura ospedaliera può aggiungere altri database al server SQL RayCare esclusivamente per esigenze di reporting collegate a RayCare. I database aggiunti non devono contenere "raycare" nel proprio nome. Qualunque database aggiuntivo non rientrerà nei backup RayCare e a seguito di un ripristino di emergenza potrebbe non essere sincronizzato con il database dei report RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile del backup dei database aggiuntivi. {628722, 628723, 684736}



AVVERTENZA!

Le prestazioni di RayCare possono essere influenzate dall'esecuzione di query sui database dei report. Interrogare il database dei report potrebbe causare peggioramenti delle prestazioni di RayCare dal momento che il database dei report è attivo sullo stesso server SQL di tutti gli altri database RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile di qualunque ripercussione sulle prestazioni che le richieste di report potrebbero causare sul server SQL. In caso di richieste di report avanzate dove le prestazioni potrebbero venire compromesse, si consiglia di riprodurre il database dei report su un altro server SQL e di eseguire tutte le query a fronte di tale copia del database. La struttura ospedaliera si impegna a non utilizzare un livello di isolamento superiore a quello di lettura sottoscritto durante la lettura dal database dei report RayCare. {628726, 628727, 1338933}



AVVERTENZA!

Importazione di template di documenti con oggetti di dominio estesi. Quando un template di documento RayCare viene importato nel sistema, l'oggetto di dominio esterno incluso nel template di documento viene mappato a un oggetto di dominio esteso esistente nel sistema se ha lo stesso nome. L'utente deve convalidare il template di documento dopo l'importazione. {1014188}

**AVVERTENZA!**

Valori stringa nel database dei report. Il valore di un oggetto di tipo stringa sarà una stringa vuota anziché NULL nel database dei report se il valore viene cancellato in RayCare. Se il valore non è mai stato compilato, il valore dell'oggetto stringa sarà NULL nel database dei report. {1339433}

Altri problemi noti relativi all'amministrazione del sistema

- Quando si visualizza o si modifica un template di modulo nello spazio di lavoro Administration (Amministrazione), non viene visualizzata alcuna anteprima delle attività per le attività aggiunte a un modulo utilizzando un'attività predefinita. L'attività verrà indicata con un simbolo di lucchetto. L'anteprima dell'attività viene visualizzata quando si visualizza l'attività configurata dallo spazio di lavoro Activity (Attività). {1012112}
- Quando si configura un nuovo modulo o una nuova attività, è possibile aggiungere un'attività modulo predefinita. Quando l'attività modulo viene aggiunta a un modulo o a un'attività su un livello meno specifico, il campo di selezione del template di modulo collegato sarà vuoto. Evitare di aggiungere un'attività modulo a un modulo o a un'attività a un livello meno specifico. {1068464}
- Quando viene specificato un team predefinito per un modulo durante la configurazione del flusso di lavoro, non è possibile rimuovere il team predefinito da un'attività definita nel modulo. Non utilizzare un team predefinito quando a un'attività nel modulo non deve essere assegnato un team. {749315}
- Un programma esterno configurato per aprire i file .txt non verrà aperto come previsto. Verrà invece avviato il programma predefinito per il file specifico a livello di sistema. {1067920}
- Non è possibile estrarre testo statico in documenti configurabili dal database dei report. {1344499}
- Non è possibile estrarre informazioni sui trigger della data di scadenza, dello stato o degli eventi dal database dei report. {1344766}
- Non è possibile estrarre tutte le proprietà relative alla pianificazione e all'erogazione del trattamento dal database dei report. {1344915}
- Lo stato di erogazione del fascio e della sessione visualizzato in RayTreat e RayCare non si basa sulla tolleranza del sistema di conteggio configurata in RayCare, ma sullo stato di erogazione dal dispositivo di trattamento. Se un fascio viene erogato entro la tolleranza del sistema di conteggio configurata ma viene interrotto sul dispositivo di trattamento prima del completamento dell'erogazione, lo stato del fascio e della sessione visualizzato in RayTreat e RayCare sarà Partially delivered [Parzialmente erogato] anziché Delivered [Erogato]. La tolleranza del sistema di conteggio configurata per il modello di macchina nello spazio di lavoro Admin di RayCare deve essere la stessa utilizzata dal dispositivo di trattamento. {1439046}

- Se un'attività è configurata con team predefiniti e tale attività viene aggiunta a un modulo nella configurazione amministratore, i task all'interno dell'attività non verranno assegnati con team predefiniti. Se l'attività viene inserita manualmente in un modulo o i task vengono inseriti manualmente nell'attività, ai task verrà assegnato il team predefinito. [1429826]
- Quando si importano template di flussi di lavoro configurati dall'utente che hanno lo stesso nome dei template di flussi di lavoro esistenti non configurati dall'utente, i template di flussi di lavoro configurati dall'utente verranno aggiunti come nuove versioni dei template di flussi di lavoro non configurati dall'utente, rendendone impossibile l'attivazione. Modificare il nome del template di flusso di lavoro configurato dall'utente per evitare questo problema. [1438196]
- Quando si esportano e si importano i template dei moduli di flusso di lavoro, la configurazione della compatibilità dei moduli non è completamente inclusa se i moduli compatibili specifici non esistono nell'amministrazione RayCare prima dell'importazione. Assicurarsi di importare prima i template per i moduli compatibili. [1433879]
- Nella vista creata per un documento RayCare nel database dei report, i dati per i campi in cui l'etichetta contiene il carattere "]" non sono inclusi e vengono sempre visualizzati come "NULL". [1438170]
- Non viene visualizzato alcun avviso quando si importa un farmaco in Admin con la stessa etichetta del farmaco esistente in RayCare; GenericName e Ingredients verranno quindi sovrascritti per un farmaco attivo. [1014861]

3.3.12 Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema



AVVERTENZA!

Se i servizi RayCare vengono riavviati, le modifiche potrebbero andare perse. In caso di riavvio di uno dei servizi RayCare, le azioni più recenti dell'utente prima del riavvio potrebbero non essere state salvate e di conseguenza andranno perse. [11626]



AVVERTENZA!

Configurazione del fuso orario. La configurazione del fuso orario deve essere la stessa per tutti i server RayCare e RayStation e deve essere impostata sul fuso orario locale. Anche le modalità di imaging e i dispositivi di erogazione del trattamento collegati a RayCare devono essere configurati con il fuso orario locale. [15336]

**AVVERTENZA!**

La struttura ospedaliera non deve tentare di modificare o aggiornare i database RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può aggiornare o modificare i database RayCare. {61621}

**AVVERTENZA!**

Configurazione di RayCare e RayStation. Se RayCare e RayStation sono configurati per fornire funzionalità integrate di pianificazione ed erogazione del trattamento, devono essere entrambi in versione clinica. Non tentare mai di utilizzare una versione clinica di RayCare con una versione non clinica di RayStation. {13790}

**AVVERTENZA!**

Utilizzare versioni compatibili di RayCare e RayStation. Quando si utilizza RayCare con RayStation, le versioni dei prodotti devono essere compatibili. Utilizzare RayCare 2024A solo con RayStation 2024A e service pack successivi validati. Verificare le specifiche versioni rivolgendosi all'assistenza RaySearch. {15608}

**AVVERTENZA!**

Proprietà utente da Active Directory. RayCare supporta la gestione utente tramite Active Directory e anche la sincronizzazione di un sottoinsieme di proprietà utente gestite in Active Directory. Non tutte le proprietà vengono sincronizzate. Solo il nome dell'utente, lo user name, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare vengono sincronizzati da Active Directory a RayCare. {16805}

**AVVERTENZA!**

La struttura ospedaliera non deve utilizzare nessuno degli strumenti a riga di comando inclusi nell'installazione di RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può utilizzare gli strumenti a riga di comando inclusi nell'installazione di RayCare. {55431}



AVVERTENZA!

La struttura ospedaliera non deve modificare i file di configurazione del sistema RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può modificare i file di configurazione del sistema RayCare. {61620}



AVVERTENZA!

Il monitoraggio deve essere controllato e aggiornato dopo l'upgrade. Dopo un upgrade di RayCare, la struttura ospedaliera è tenuta a verificare che il monitoraggio sia aggiornato e soddisfi le istruzioni di monitoraggio della nuova versione. Prestare particolare attenzione a qualsiasi monitoraggio specifico per un servizio, poiché il set di servizi potrebbe cambiare tra le release. {149554}



AVVERTENZA!

Accesso utente vietato durante l'aggiornamento o la manutenzione. È responsabilità della struttura ospedaliera garantire che gli utenti non accedano a RayCare, RayTreat o RayStation durante le operazioni di aggiornamento o manutenzione. {226192}



AVVERTENZA!

La clinica non deve ripristinare i database RayCare senza il supporto del personale RaySearch. Tutti i ripristini dal backup devono essere supervisionati da personale autorizzato RaySearch. Se compaiono anomalie dopo il ripristino, contattare il personale autorizzato RaySearch. {15094}



AVVERTENZA!

L'organizzazione deve avere la stessa configurazione di fuso orario sia per i server che per i client. Nella gestione delle risorse è possibile creare una sola organizzazione, che deve utilizzare lo stesso fuso orario del sistema RayCare. {61511}

**AVVERTENZA!**

Ripristino di emergenza. In caso di necessità di ripristino di emergenza, contattare l'assistenza RaySearch. Per poter eseguire il ripristino di emergenza, è necessario eseguire frequentemente il backup di tutte le informazioni archiviate in RayCare in una posizione sicura.

È responsabilità della struttura ospedaliera garantire che gli eventuali dati e/o database non RaySearch siano sincronizzati con i database RaySearch dopo il ripristino di emergenza.

Dopo un ripristino di sistema, è responsabilità della struttura ospedaliera verificare che il sistema si comporti come previsto e che eventuali anomalie vengano esaminate da personale RaySearch autorizzato. (1344400, 1337000)

**AVVERTENZA!**

Backup e ripristino. La struttura ospedaliera è responsabile dell'esecuzione dei backup di tutti i dati necessari per ripristinare il sistema a uno stato coerente. È necessario eseguire almeno il backup delle seguenti informazioni:

- Tutti i database RaySearch (backup completi del database e backup del registri delle transazioni)
- Archiviazione BLOB PACS (backup del file system)
- File di registro dell'applicazione

I backup dell'archiviazione BLOB devono essere eseguiti con una frequenza pari almeno a quella dei backup del registro delle transazioni.

La struttura ospedaliera è anche responsabile di garantire che i dati possano essere ripristinati in conformità alle istruzioni RaySearch utilizzando gli strumenti di gestione del database disponibili presso la struttura. Le operazioni di ripristino devono essere eseguite sotto la supervisione di personale RaySearch autorizzato. (1338976, 1336867)



AVVERTENZA!

Ambiente RaySearch per la risoluzione dei problemi. La struttura ospedaliera è responsabile di fornire l'accesso a un ambiente di verifica RSL (sandbox) per l'accertamento e la risoluzione dei problemi nell'ambiente clinico. La struttura ospedaliera deve garantire che sia possibile ripristinare i dati clinici dall'ambiente clinico all'ambiente di verifica RSL in modo tempestivo. Deve essere possibile per il personale RaySearch accedere all'ambiente da remoto. {1338663}



AVVERTENZA!

Conservazione dei file di registro RayCare. RayCare scrive i registri di sistema per facilitare le attività di risoluzione dei problemi. I file di registro RayCare devono essere sottoposti regolarmente a backup e deve essere possibile recuperarli per almeno 3 mesi, preferibilmente almeno 6. La struttura ospedaliera deve assicurarsi che i file di registro vengano archiviati regolarmente per evitare l'interruzione dello spazio su disco. {1337248}



AVVERTENZA!

Monitoraggio della scadenza dei certificati. Per il suo normale funzionamento, RayCare si affida a diversi certificati, dotati di data di scadenza. Per evitare interruzioni impreviste del servizio, la struttura ospedaliera deve assicurarsi che le date di scadenza di tutti i certificati siano note e vengano rinnovate prima della scadenza. {1339178}



AVVERTENZA!

Il registro degli eventi di Windows deve essere monitorato. La struttura ospedaliera è tenuta a monitorare il registro degli eventi di Windows e ad adottare azioni tempestive per risolvere eventuali errori. Se un messaggio viene registrato con livello di registro "Fatal" (Irreversibile), contattare immediatamente l'assistenza RaySearch. Gli errori irreversibili possono invalidare la disponibilità del sistema RayCare o di pazienti specifici in RayCare per un uso continuativo. {13692}

**AVVERTENZA!**

L'integrità del sistema deve essere monitorata. La struttura ospedaliera deve monitorare l'API sanitaria del servizio RayCare con un sistema di monitoraggio a sua scelta. Se vengono segnalati errori, è necessario contattare il personale RaySearch autorizzato. È necessario monitorare i registri del database (SQL Server) alla ricerca di errori.

Se RayStation viene utilizzato nell'ambiente, la struttura ospedaliera deve anche monitorare l'integrità dei servizi e dei driver di trattamento RayStation a seconda dei casi, in conformità alle istruzioni RaySearch. {73644}

**AVVERTENZA!**

Le risorse del server devono essere monitorate. Per assicurarsi che RayCare mantenga le prestazioni nel tempo, è necessario monitorare l'utilizzo delle risorse del server per evitare l'esaurimento delle risorse critiche. La memoria, la CPU e lo spazio disponibile su disco devono essere monitorati sui server che eseguono l'hosting dei servizi RayCare, sui server di database e sui server delle applicazioni Citrix che eseguono l'hosting dei client RayCare. Quando si utilizza un percorso UNC (ad esempio \\server/blob-storage) per l'archiviazione BLOB PACS, lo spazio su disco non può essere controllato automaticamente in RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile del monitoraggio dello spazio disponibile su disco. {13430, 72258}

**AVVERTENZA!**

Conservazione del cestino PACS. I dati di archiviazione BLOB archiviati o eliminati vengono spostati in un cestino e vengono eliminati automaticamente dopo un numero configurabile di giorni. Il numero di giorni configurato nel cestino deve superare il numero di giorni tra i backup del database. {370072}

**AVVERTENZA!**

È obbligatorio eseguire il protocollo del test di accettazione RayCare. L'utente è tenuto a eseguire il protocollo del test di accettazione RayCare nell'ambiente di convalida e test di produzione (PVT) prima di migrare la configurazione nell'ambiente clinico di produzione (PC) in cui deve essere eseguito il test di accettazione clinica finale. I test devono essere eseguiti sia per i sistemi di nuova installazione che per i sistemi aggiornati. [1449332]

3.3.13 Avvertenze e problemi noti relativi all'interoperabilità di TrueBeam**AVVERTENZA!**

Versioni compatibili del software Varian TrueBeam. Con RayCare, devono essere utilizzate solo le versioni di Varian Treatment Interface (VTI) e del software della console Varian TrueBeam che sono state convalidate da RaySearch. RayCare 2024A è compatibile con VTI 1.0 e TrueBeam 3.0. È vietata l'esecuzione dell'integrazione Varian TrueBeam su qualsiasi versione del software del fornitore che non sia stata convalidata. Se è necessario eseguire una nuova convalida, contattare RaySearch. [1439475]

**AVVERTENZA!**

Propagazione alla sessione successiva. Quando si salvano i parametri del piano o della sessione sulla console TrueBeam, non tutte le modifiche vengono salvate (propagate) a RayCare. RayCare supporta solo la propagazione delle posizioni del lettino e visualizzerà gli avvisi per la propagazione non supportata delle istruzioni di installazione, delle foto di configurazione, dell'ordine dei fasci, dell'aggiunta o della rimozione dei fasci. Altri aggiornamenti sulla console Varian TrueBeam in cui potrebbe essere prevista la propagazione non verranno propagati e andranno persi. [1441765]

**AVVERTENZA!**

Configurazione della tolleranza del sistema di conteggio. La tolleranza del sistema di conteggio specificata nello spazio di lavoro RayCare Admin per il modello di macchina utilizzato con il dispositivo di trattamento Varian TrueBeam deve essere configurata in modo da essere uguale alla tolleranza del sistema di conteggio utilizzata sul dispositivo di trattamento TrueBeam. [1446910]

**AVVERTENZA!**

Limitazione della lunghezza dell'ID paziente e del nome completo in RayCare. L'ID paziente RayCare e il nome completo del paziente possono contenere più caratteri rispetto al numero di caratteri supportato nel software Varian. Non utilizzare un ID paziente con più di 25 caratteri e un nome completo del paziente con più di 64 caratteri. [1447808]

**AVVERTENZA!**

Limitazioni delle istruzioni di installazione. Solo il testo delle istruzioni di installazione e le prime due foto di configurazione verranno trasferite alla console Varian TrueBeam. Ulteriori foto di configurazione e informazioni aggiunte agli altri campi delle istruzioni di configurazione non verranno visualizzate sulla console Varian TrueBeam. Il testo delle istruzioni di configurazione è limitato a 1019 caratteri sulla console Varian TrueBeam. Se il testo delle istruzioni di configurazione è più lungo, verrà troncato sulla console Varian TrueBeam. [1448091]

**AVVERTENZA!**

Erogazione parziale del trattamento con modalità file o registrazione manuale. Una sessione di continuazione non può essere erogata quando si basa su un trattamento parziale in modalità file TrueBeam in cui i record di trattamento sono stati importati utilizzando la registrazione offline in RayCare o quando l'erogazione parziale viene registrata manualmente senza record di trattamento. [1448929]

**AVVERTENZA!**

Ordine di trattamento con sessione di continuazione. Dopo un'erogazione parziale è necessario creare manualmente una sessione di continuazione. Non è possibile creare la sessione di continuazione quando è stata trattata la frazione successiva della stessa serie di trattamenti. Creare una sessione di continuazione prima di erogare la frazione completa successiva quando è necessario erogare la sessione di continuazione. [1449316]



AVVERTENZA!

Commento del set di fasci e descrizione dei fasci. Il commento del set di fasci e la descrizione dei fasci aggiunti a un set di fasci in RayStation non verranno visualizzati come note Plan [Piano] e Field [Campo] nella console Varian TrueBeam. Il commento del set di fasci verrà visualizzato in RayCare nella panoramica Plan. {1448934}



AVVERTENZA!

Limiti di dose e punti di soglia. I limiti di dose e i punti di soglia vengono applicati a tutti i piani di cura e ai relativi trattamenti all'interno del caso. I limiti di dose vengono specificati per sito di trattamento, dove sono inclusi tutti i siti di trattamento (riferimenti di dose) delle prescrizioni approvate nel caso e di tutte le prescrizioni del set di fasci RayStation che contribuiscono a qualsiasi trattamento all'interno del caso. Il limite di dose totale per un sito di trattamento è definito come la dose massima raggiunta nel caso. Il limite di dose giornaliero è definito come la dose massima che il sito di trattamento può ricevere lo stesso giorno nel caso.

Se non è impostato un limite di dose totale in RayCare, TrueBeam stimerà un limite di dose totale in base alla dose della sessione corrente e al numero di sessioni pianificate per il set di fasci. La dose stimata potrebbe non corrispondere alla dose totale per quel sito di trattamento nel trattamento in RayCare. {1439691}



AVVERTENZA!

Sistema di coordinate IEC61217. Il sistema di coordinate utilizzato su tutti i sistemi coinvolti nell'interoperabilità RayCare 2024A Varian TrueBeam deve essere impostato sul sistema di coordinate IEC61217. Il sistema di coordinate supportato per RayCare è IEC61217. Il sistema di coordinate nel modello di macchina in RayPhysics e sulla console di trattamento TrueBeam deve essere impostato su IEC61217. {1449153}

**AVVERTENZA!**

Trattamento multi-isocentrico. I set di fasci con isocentri multipli possono essere trattati utilizzando l'interoperabilità RayCare TrueBeam quando il set di fasci non dispone di un punto di localizzazione.

Gli spostamenti del lettino rilevati durante la registrazione dell'immagine non possono essere applicati sulla console Varian, quindi non è disponibile alcuna propagazione delle posizioni del lettino e nessun movimento automatico del lettino nelle posizioni corrette. Il lettino dovrà essere spostato manualmente per eseguire le correzioni del lettino. Le immagini del trattamento acquisite durante una sessione di trattamento utilizzando un set di fasci isocentrici multipli non verranno salvate automaticamente in RayCare PACS. La funzionalità di salvataggio sulla console Varian TrueBeam deve essere utilizzata per salvare le immagini del trattamento in RayCare PACS. Quando è necessario eseguire il trattamento dei fasci relativi a un isocentro successivo, il lettino dovrà essere spostato manualmente all'isocentro successivo. {1449356}

Altri problemi noti relativi all'interoperabilità di TrueBeam

- Quando viene raggiunto un limite di dose o un punto di soglia per un'erogazione Varian TrueBeam, l'avviso di sostituzione nello spazio di lavoro Treatment course [Trattamento] verrà visualizzato per le frazioni successive se sono state eseguite registrazioni offline. {1437967}
- Lo spazio di lavoro Treatment course [Trattamento] in RayCare non mostra alcuni dettagli relativi alla sessione di trattamento:
 - La dose di sessione pianificata per una sessione di continuazione
 - La dose di imaging e il tipo di immagine acquisito durante la sessione di trattamento
 - Se durante una sessione di trattamento viene acquisita una radiografia di verifica
 {1435777, 1435785, 1435792}
- Lo spazio di lavoro Offline Image Review (OIR) di RayCare elenca le immagini e le registrazioni per le sessioni di trattamento, inclusi i tipi di immagini in cui la visualizzazione o la fusione delle immagini non è supportata nel visualizzatore di immagini RayCare. {1435778, 1435794, 1435795}
- L'assegnazione di più di una sessione di trattamento a un appuntamento di trattamento o di più di un set di fasci a una sessione di trattamento non è supportata in RayCare. Quando si pianifica l'erogazione di più set di fasci allo stesso paziente contemporaneamente, è necessario programmare più appuntamenti con il set di fasci separato in RayCare. {1435787}
- Le correzioni online del lettino non verranno visualizzate nello spazio di lavoro Treatment course [Trattamento] quando il trattamento viene eseguito con un dispositivo di erogazione del

trattamento Varian TrueBeam. I valori nella tabella di correzione del lettino saranno sempre visualizzati con "-". (1437129)

- Solo gli accessori visualizzati nei primi due slot per accessori (Int Mount e Acc Mount) su Varian TrueBeam verranno visualizzati nella panoramica del trattamento RayCare. (1438195)
- Il limite di dose della sessione supportato da Varian TrueBeam non può essere impostato da RayCare. All'utente verrà richiesto di autorizzare un avviso visualizzato all'apertura di una sessione su TrueBeam, confermando che manca il limite di dose della sessione. (1438266)

3.3.14 Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati



AVVERTENZA!

Automatizzazione delle attività nei cicli di revisione dopo l'aggiornamento. Le attività configurate in precedenza per essere assegnate automaticamente all'utente al quale era stata assegnata un'attività prima di una revisione, non saranno più riassegnate automaticamente dopo l'aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. L'attività deve essere assegnata manualmente tramite la finestra di dialogo Edit task (Modifica attività) o l'elenco delle attività RayStation. (685610)



AVVERTENZA!

Dopo l'aggiornamento, le attività basate sui dati possono essere manuali. Alcune attività configurate per essere completate tramite l'aggiunta di dati devono essere completate manualmente dopo l'aggiornamento da RayCare 5A o da versioni precedenti a RayCare 5B. Ciò vale per le attività relative ai dati nella cartella clinica o RayStation in assegnazione al piano di cura, al piano di trattamento o ai contesti di set di fasci anziché al contesto del caso. (688186)

**AVVERTENZA!**

Eliminazione dei punti fissi delle date di scadenza dopo l'aggiornamento. I punti fissi delle date di scadenza specificati sui moduli del flusso di lavoro o basati sulle attività relative al punto fisso della data di scadenza andranno persi durante l'aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. I punti fissi delle date di scadenza non saranno disponibili nelle proprietà del flusso di lavoro nello spazio di lavoro Workflow management (Gestione del flusso di lavoro). Le date di scadenza sulle attività che dipendono dai punti fissi delle date di scadenza devono essere aggiornate manualmente tramite la finestra di dialogo Edit task (Modifica attività). {685628}

**AVVERTENZA!**

Trattamento a livello del piano di cura. Prima di RayCare 2024A, i trattamenti erano gestiti a livello del caso. In RayCare 2024A, il trattamento è invece gestito a livello del piano di cura. I trattamenti esistenti prima di RayCare 2024A vengono spostati a livello del piano di cura e suddivisi in piani di cura diversi in base alle esigenze quando esistono più piani di cura nell'ambito dell'aggiornamento a RayCare 2024A. La serie di trattamenti e i trattamenti devono essere approvati dopo l'aggiornamento a RayCare 2024A. {1449333}

**AVVERTENZA!**

Sessioni di continuazione nell'aggiornamento RayCare 2024A. Non è possibile aggiungere sessioni di continuazione alle frazioni di trattamento in RayCare 2024A quando la precedente erogazione parziale è stata eseguita in una versione precedente di RayCare. Non è inoltre possibile pianificare appuntamenti per le sessioni di continuazione esistenti dopo l'esecuzione dell'aggiornamento a RayCare 2024A. La struttura ospedaliera è responsabile dell'aggiunta e della programmazione di eventuali sessioni di continuazione prima dell'aggiornamento a RayCare 2024A. {1449256}

**AVVERTENZA!**

L'approvazione dell'erogazione del set di fasci deve essere riconfigurata. L'approvazione dell'erogazione del set di fasci è stata spostata da RayStation a RayCare. La configurazione dell'approvazione dell'erogazione del set di fasci deve essere eseguita in RayCare dopo l'aggiornamento. {1429996}



AVVERTENZA!

Punti fissi della data di inizio del trattamento. I task aggiornati possono cambiare il livello del contesto durante l'aggiornamento a RayCare 2024A a un livello di contesto più granulare. I punti fissi della data di inizio del trattamento a livello di caso saranno comunque collegati ai task aggiornati in un livello di contesto diverso. Ciò significa che i task aggiornati a livello del piano di cura (o a un livello più granulare) non utilizzeranno lo stesso punto fisso della data di inizio del trattamento di un task corrispondente non aggiornato configurato in RayCare 2024A. {1439451}



AVVERTENZA!

Programmazione non ordinata. Gli appuntamenti di trattamento prenotati aggiornati sono bloccati alla stessa sessione a cui erano collegati prima dell'aggiornamento. Pertanto, le sessioni possono ancora essere programmate in modo non ordinato utilizzando la riprogrammazione o modificando manualmente l'appuntamento. L'utente non visualizzerà alcun avviso che indica che le sessioni sono pianificate in modo non ordinato. {1441476}



AVVERTENZA!

Task precedentemente basati sui dati. Le attività e i task di frazione aggiornati che non sono connessi alle sessioni non saranno basati sui dati dopo l'aggiornamento.

Inoltre, i task che cambiano stato in base all'approvazione o alla mancata approvazione del trattamento vengono convertiti in task manuali durante l'aggiornamento a RayCare 2024A e non reagiranno più a queste azioni. {1438768, 1439518}



AVVERTENZA!

Task connessi ai documenti. Facendo clic su un task connesso a un documento inserito manualmente e aggiunto prima di RayCare 2024A, si crea sempre un nuovo documento, anche se ne è già stato creato uno. In RayCare 2024A, la prima volta che si fa clic su un task non connesso a un documento dopo l'aggiornamento, viene creato un documento che rimarrà connesso a questo task. {1442046}

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi ai sistemi RayCare aggiornati

- Le attività di revisione delle immagini offline (OIR) che sono state inserite tramite la funzione "Insert task" nelle versioni precedenti di RayCare, dopo l'aggiornamento a 5A RayCare non saranno collegate agli elementi OIR nello spazio di lavoro OIR. Il cambiamento dello stato o l'aggiunta di commenti a tali attività OIR non verranno rispecchiati dagli elementi OIR e vice versa. Prima di eseguire l'aggiornamento a RayCare 5A o alle versioni successive alla 5A, verificare con attenzione che tali attività non siano presenti in flussi di lavoro attivi e valutare la possibilità di aggiungere un'osservazione alle attività coinvolte. {370135}

Altri problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati

- La funzionalità dell'intento del trattamento non supporta più l'immissione di informazioni sulla somministrazione della dose per i siti di trattamento. Queste informazioni devono ora essere immesse tramite lo spazio di lavoro Prescriptions [Prescrizioni]. Per gli intenti di trattamento creati prima di 6A RayCare, le informazioni di somministrazione della dose per i siti di trattamento saranno disponibili nel campo Description [Descrizione] dopo l'aggiornamento a RayCare 2024A. Tutti i valori verranno visualizzati in cGy. {574321}
- Grazie alla configurazione del flusso di lavoro, è possibile configurare una serie di appuntamenti per il trattamento per ciascun modulo di erogazione del trattamento. Non è possibile creare altre serie di appuntamenti. {686588}
- Il ritardo previsto per l'inizio del trattamento, ossia il tempo che passa dalla selezione del modulo alla data target per l'avvio del trattamento, configurato nella programmazione del trattamento o nel modulo di erogazione del trattamento, è stato rimosso. Di conseguenza, i consigli sulla programmazione relativi agli appuntamenti per il trattamento saranno diversi dalle versioni RayCare precedenti. Modificare gli appuntamenti consigliati in base alle esigenze. {683952}
- Le regole relative alla lunghezza massima dei campi di inserimento testo selezionati in RayCare sono state modificate per evitare che i valori di testo siano troppo lunghi. Alcuni valori potrebbero essere stati abbreviati nelle relative tabelle del database dei report in caso eccedessero la lunghezza prevista nella nuova regola. I valori abbreviati sono chiaramente segnalati nel database dei report. {685682}
- Le attività configurate per essere collegate automaticamente ai documenti quando il documento viene creato non saranno più collegate al documento. Invece, l'utente deve aggiungere l'attività tramite il menu di selezione del documento. {685193}
- La data modificata per i piani di trattamento creati in RayCare 4A, o in precedenza, viene visualizzata nello spazio di lavoro Plan overview (Panoramica del piano) con il valore predefinito 1 gennaio 1970. {688498}
- L'utente che ha salvato e approvato le istruzioni di pianificazione nelle versioni RayCare precedenti alla 6A verrà visualizzato come utente che ha sottoscritto le istruzioni di pianificazione sull'icona delle informazioni in RayCare 2024A. {1014845}
- Dopo l'aggiornamento a RayCare 2024A, non è possibile impostare lo stato dell'attività su Approved (Approvato) dall'elenco delle attività del pannello di sinistra della cartella paziente.

Lo stato dell'attività può essere impostato su approvato nella finestra di dialogo Edit task (Modifica attività). (1068985)

- I trigger pronti per le attività non riapriranno più le attività già completate dopo l'aggiornamento dalle versioni precedenti dalla RayCare 6A alla RayCare 2024A. Esaminare i trigger pronti e aggiungere i trigger di riapertura secondo esigenza. (1068055, 1014192)
- Dopo l'aggiornamento dalle versioni precedenti dalla 6A RayCare alla RayCare 2024A, i task inseribili configurati per essere basate sui dati verranno completate dai dati. (1067904)
- I task inseriti prima dell'aggiornamento a RayCare 2024A non saranno mai pronte in base al completamento di un appuntamento per il trattamento. (1437736)
- Quando una serie di appuntamenti per il trattamento viene suddivisa in più serie di appuntamenti per il trattamento durante l'aggiornamento, solo una delle serie di appuntamenti risultanti avrà un task di programmazione. (1448966)
- Le sessioni di trattamento che erano state programmate per essere annullate prima dell'aggiornamento di RayCare 2024A verranno impostate su parzialmente erogate dopo l'aggiornamento, a prescindere dal fatto che la sessione sia completamente erogata o meno. La riapprovazione dei risultati di erogazione in RayCare utilizzando la funzionalità di registrazione offline dopo l'aggiornamento correggerà lo stato. (1440005)
- Quando esistono sessioni di trattamento senza dose nominale erogata per sessioni che sono state erogate parzialmente o interamente prima dell'aggiornamento a RayCare 2024A, i progressi nominali non verranno mai visualizzati dopo l'aggiornamento per i siti di trattamento a cui contribuisce il set di fasci impostato per tali sessioni. I campi per la dose somministrata, la dose residua e la dose totale prevista saranno vuoti. (1432165)
- Le informazioni sul piano di cura per una diagnosi nello stato Entered in error [Imnesso per errore]. verranno rimosse dopo l'aggiornamento a RayCare 2024A. (1449285)
- Quando un documento aggiornato deve essere esportato in un sistema esterno, lo stato del documento deve essere impostato su Draft [Bozza] e quindi di nuovo su Completed [Completato] o Approved [Approvato]. In caso contrario, la versione PDF del documento non viene creata e l'esportazione avrà esito negativo con un'attività di risoluzione dei problemi. (1437986)
- Alcuni dati nei documenti visualizzati nello spazio di lavoro Other Documentation [Altra documentazione] per i pazienti creati prima di RayCare 5B non verranno caricati all'apertura del documento dopo l'aggiornamento a RayCare 2024A. Modificare il documento per i dati da aggiornare e salvare il documento. Inoltre, le informazioni sull'immagine di pianificazione principale non saranno mai disponibili. (1441375, 1441383)
- Gli ordini che sono stati annullati prima dell'aggiornamento a RayCare 2024A vengono visualizzati con lo stato Completed [Completato] dopo l'aggiornamento se alcuni task nell'ordine sono stati completati prima dell'aggiornamento. Per gli ordini annullati, le attività che non sono state completate verranno visualizzate come annullate dopo l'aggiornamento. (1449367)

4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI RAYCARE

Il sistema RayCare deve essere installato e configurato solo da personale RaySearch autorizzato.

Le fasi di preparazione dell'installazione, comprese le specifiche hardware e la configurazione, devono essere discusse e concordate con RaySearch. Per istruzioni dettagliate sui preparativi e i prerequisiti dell'installazione descritti di seguito, contattare RaySearch.

I servizi RayCare si basano sulla piattaforma Microsoft .NET e richiedono una versione specifica del runtime Microsoft .NET per essere presenti sul server. RayCare richiede una configurazione server specifica e una configurazione specifica per gli utenti sui server e nell'Active Directory configurata. RayCare richiede diversi certificati per il suo normale funzionamento e tali certificati devono essere ottenuti prima dell'installazione.

Tutti i dati RayCare, ad eccezione delle immagini DICOM, vengono memorizzati in un database Microsoft SQL Server. La versione del database deve essere 2016 SP1, 2019 o 2022 e la sua configurazione specifica deve essere quella richiesta da RayCare. Ciò include l'attivazione della crittografia della connessione e la configurazione del database con un modello di ripristino completo e l'abilitazione della registrazione delle transazioni.

Le immagini DICOM vengono memorizzate in un file system NTFS o UNC. I criteri di sicurezza e integrità dei dati per questo file system devono essere configurati in modo da soddisfare le linee guida di reparto appropriate per la crittografia e il backup. Le immagini DICOM possono essere archiviate in un archivio remoto. L'archivio remoto deve supportare il protocollo DICOM DIMSE per il trasferimento dei dati. Una volta avvenuto il trasferimento dei dati delle immagini nell'archivio remoto e ricevuta la conferma che l'archivio ha ricevuto i dati delle immagini, i dati delle immagini verranno rimossi da RayCare. L'archivio remoto deve supportare il salvataggio multiplo delle immagini DICOM.

RayCare ha un elevato livello di integrazione con RayStation e RayTreat. La configurazione di tutte le entità applicative DICOM utilizzate per il trasferimento di dati DICOM tra RayCare, RayStation e RayTreat deve essere eseguita da personale RaySearch autorizzato.

5 SISTEMI DI RIFERIMENTO E VERSI DI ROTAZIONE

RayCare 2024A utilizza lo standard di ¹ [annotazione] IEC612171 per la visualizzazione di coordinate, movimenti e scale.

Le posizioni del paziente e le linee di misurazione vengono visualizzate nel sistema di coordinate del paziente definito nello standard IEC 61217 e sono proiettate sul piano dell'immagine primaria per tutte le modalità di immagine ad eccezione delle immagini RT. Per le immagini RT, le posizioni del paziente visualizzate e le distanze misurate vengono sempre proiettate dal piano dell'immagine RT sul piano dell'isocentro.

¹ IEC 61217:2011 Apparecchiatura radioterapica – Coordinate, movimenti e scale.

6 INTEGRITÀ E SICUREZZA DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive i processi pertinenti relativi all'integrità e alla sicurezza del test di sistema.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

6.1	Monitoraggio e manutenzione del sistema	p. 78
6.2	Backup e ripristino	p. 78
6.3	Configurazione della sicurezza	p. 79

6.1 MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Per assicurarsi che RayCare mantenga le sue prestazioni nel tempo, è necessario monitorare l'utilizzo delle risorse sul server, per evitare che le risorse critiche si esauriscano. La memoria, la CPU e lo spazio disponibile su disco devono essere monitorati sui server che ospitano i servizi RayCare e sui server con applicazioni Citrix che ospitano i client RayCare. Se una determinata risorsa scarseggia, è necessario incrementarla.

La struttura ospedaliera è tenuta a monitorare il registro degli eventi e ad avviare azioni tempestive per risolvere eventuali errori. Se l'errore è contrassegnato come "Fatal" (Irreversibile), contattare immediatamente l'assistenza RaySearch. Gli errori irreversibili possono invalidare la disponibilità del sistema RayCare o di pazienti specifici in RayCare per un uso continuativo.

Se per l'archiviazione BLOB PACS si utilizza un percorso UNC (ad esempio, \\server/blob-storage), non è possibile controllare automaticamente lo spazio su disco in RayCare. La struttura ospedaliera deve dunque tenere traccia dello spazio disponibile su disco.

La struttura ospedaliera deve monitorare l'API sanitaria del servizio RayCare con un sistema di monitoraggio a sua scelta. Se vengono segnalati errori, è necessario contattare il personale RaySearch autorizzato.

RayCare scrive i registri di sistema per facilitare le attività di risoluzione dei problemi, se necessario. Poiché i file di registro possono acquisire dimensioni considerevoli nel corso del tempo, la struttura ospedaliera deve assicurarsi che i file di registro vengano periodicamente archiviati, per evitare l'esaurimento dello spazio su disco. Sul server che ospita i servizi RayCare, i file di registro da trasferire si trovano in %programdata%\RaySearch_Laboratories_AB\RayCare\archive.

Per il suo normale funzionamento, RayCare si basa su diversi certificati, che hanno una data di scadenza. Per evitare interruzioni impreviste del servizio, la struttura ospedaliera deve assicurarsi che le date di scadenza di tutti i certificati siano note e vengano rinnovate prima della scadenza.

6.2 BACKUP E RIPRISTINO

Per consentire il ripristino in caso di emergenza, è necessario eseguire periodicamente in un luogo sicuro il backup di tutte le informazioni memorizzate su RayCare, compresi i file con le informazioni di backup, che devono essere salvati insieme ai backup. I backup devono essere programmati in base alle specifiche fornite da RaySearch. Poiché RayCare memorizza le informazioni in più database, nel backup devono essere inclusi tutti i database e il file system NTFS o UNC utilizzati per memorizzare i dati delle immagini. Dopo un aggiornamento, è necessario aggiornare anche i piani di backup.

Durante la procedura di backup, RayCare crea dei checkpoint nei database. I checkpoint vengono creati a intervalli specifici, come spiegato nella documentazione di RaySearch. Questo documento descrive nel dettaglio la configurazione dei backup RayCare e può essere richiesto all'assistenza RaySearch. I checkpoint devono essere creati dopo un backup completo, ma prima del backup dei log delle transazioni. Il backup del log del database RayStationPatientDB deve avvenire subito dopo la creazione dei checkpoint. Se la creazione di un checkpoint non riesce per qualche motivo, è necessario eseguire un altro tentativo di creazione del checkpoint. Non è possibile ripristinare i dati utilizzando un checkpoint non riuscito e questa operazione non deve mai essere tentata. I checkpoint non devono mai essere creati durante il periodo di erogazione del trattamento.

Il backup delle immagini memorizzate nel file system NTFS o UNC deve essere eseguito dopo la creazione dei checkpoint, altrimenti non sarà possibile ripristinare correttamente RayCare PACS su RayCare. I dati delle immagini archiviati ed eliminati vengono spostati nel Cestino e vengono eliminati automaticamente dopo un numero di giorni configurabile. Il numero di giorni configurato nel Cestino deve superare il numero di giorni che intercorre tra i backup del database.

Se è necessario eseguire un ripristino del sistema, contattare il personale dell'assistenza RaySearch autorizzato. Il file system NTFS o UNC utilizzato per memorizzare i dati delle immagini deve essere sempre ripristinato al momento più recente rispetto al checkpoint di ripristino del database. Una volta avvenuto il ripristino dei dati delle immagini, i dati delle immagini presenti nel Cestino devono essere copiati manualmente nella loro posizione originale. Se RayCare è configurato con RayStation, i due sistemi devono sempre essere ripristinati allo stesso checkpoint per funzionare correttamente dopo il ripristino. Dopo il ripristino di un sistema, è responsabilità della struttura ospedaliera verificare che il sistema funzioni come previsto; eventuali anomalie devono essere valutate dal personale dell'assistenza RaySearch autorizzato.

6.3 CONFIGURAZIONE DELLA SICUREZZA

È necessario che i dati in movimento (connessioni SQL, comunicazioni HTTP) siano crittografati. È altamente raccomandato, e richiesto affinché l'installazione possa ottenere la conformità HIPAA, che anche i dati a riposo in SQL siano crittografati (utilizzando per esempio SQL TDE o BitLocker). Per rendere rilevabile la manomissione dei dati di controllo, è necessario abilitare i registri di controllo SQL nella tabella dbo.event del database dei registri di controllo (raycare_audit_write). Come misura aggiuntiva di limitazione dell'accesso ai database, i diritti di accesso ai database devono essere limitati agli account degli amministratori del servizio e del sistema. Quando si accede al database dei report RayCare, è necessario utilizzare il ruolo predefinito del database "ReadReportViews".

I backup RayCare possono essere crittografati per impedire l'accesso non autorizzato. A tal fine, vengono utilizzate chiavi di crittografia configurate in SQL Server. Per ripristinare correttamente un backup crittografato, l'utente deve avere accesso alle chiavi. La struttura ospedaliera è responsabile della gestione delle chiavi di crittografia per evitare perdite di informazioni.

Le connessioni DIMSE e HL7 non vengono crittografate dagli strumenti di sicurezza a livello di applicazione. La struttura ospedaliera è responsabile dell'utilizzo di un'ulteriore crittografia a livello di rete, come VPN o IPsec, per proteggere le comunicazioni per tali connessioni in base alle politiche di sicurezza della struttura ospedaliera stessa.



INFORMAZIONI DI CONTATTO



RaySearch Laboratories AB (publ)
Eugeniavägen 18C
SE-113 68 Stockholm
Sweden

Contact details head office

P.O. Box 45169
SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 510 530 00
Fax: +46 8 510 530 30
info@raysearchlabs.com
www.raysearchlabs.com

RaySearch Americas

Phone: +1 877 778 3849

RaySearch China

Phone: +86 137 0111 5932

RaySearch Japan

Phone: +81 3 44 05 69 02

RaySearch UK

Phone: +44 2039 076791

RaySearch Australia

Phone: +61 411 534 316

RaySearch France

Phone: +33 1 76 53 72 02

RaySearch Korea

Phone: +82 01 9492 6432

RaySearch Belgium

Phone: +32 475 36 80 07

RaySearch India

Phone: +91 9995 611361

RaySearch Singapore

Phone: +65 81 28 59 80